

## **Istruzioni d'uso** **Bilance di precisione**

### **KERN EW/EG-N**

Tipo EG 200-3AM  
Tipo EG 400-3AM  
Tipo EG 600-3AM  
Tipo EG 2000-2AM  
Tipo EG 4000-2AM  
Versione 2.9  
2018-03

I





# KERN EW/EG-N

Versione 2.9 2018-03

## Istruzioni d'uso

## Bilance di precisione

### Indice

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Dati Tecnici</b> .....                                      | <b>4</b>  |
| 1.1      | Leggibilità delle diverse unità di peso .....                  | 9         |
| 1.2      | Tabella di conversione delle unità di peso .....               | 10        |
| <b>2</b> | <b>Avvertenze fondamentali (generalità)</b> .....              | <b>11</b> |
| 2.1      | Uso conforme .....   | 11        |
| 2.2      | Uso non conforme .....   | 11        |
| 2.3      | Garanzia .....   | 11        |
| 2.4      | Verifica dei mezzi di controllo .....                          | 12        |
| <b>3</b> | <b>Avvertenze di sicurezza principali</b> .....                | <b>12</b> |
| 3.1      | Seguire le indicazioni nelle istruzioni per l'uso .....        | 12        |
| 3.2      | Formazione del personale.....                                  | 12        |
| <b>4</b> | <b>Trasporto e immagazzinamento</b> .....                      | <b>12</b> |
| 4.1      | Controllo alla consegna .....                                  | 12        |
| 4.2      | Imballaggio / trasporto di ritorno .....                       | 12        |
| <b>5</b> | <b>Disimballaggio, installazione e messa in servizio</b> ..... | <b>13</b> |
| 5.1      | Luogo d'installazione/ d'impiego .....                         | 13        |
| 5.2      | Sballare la bilancia.....                                      | 13        |
| 5.2.1    | Posizionamento.....  | 14        |
| 5.2.2    | Contenuto alla consegna .....                                  | 14        |
| 5.2.3    | Posizionamento del piatto di pesatura .....                    | 15        |
| 5.2.4    | Montaggio frangivento.....                                     | 16        |
| 5.2.5    | Gabbietta antivento – optional .....                           | 17        |
| 5.2.6    | Gabbietta antivento con porticine scorrevoli in vetro .....    | 17        |
| 5.3      | Collegamento alla rete.....                                    | 18        |
| 5.4      | Funzionamento con accumulatore (optional) .....                | 18        |
| 5.5      | Collegamento di apparecchi periferici.....                     | 19        |
| 5.6      | La prima messa in servizio .....                               | 19        |
| 5.6.1    | Segnale di avvio.....  | 19        |
| 5.6.2    | Segnale grafico globale.....                                   | 19        |
| 5.6.3    | Segnale di stabilità .....                                     | 20        |
| 5.6.4    | Segnale zero della bilancia .....                              | 20        |
| 5.7      | Aggiustaggio .....   | 21        |
| 5.8      | Aggiustare.....  | 21        |
| 5.8.1    | Aggiustaggio con un peso esterno (solo KERN EW-N) .....        | 21        |
| 5.8.2    | Aggiustaggio con un peso interno (solo KERN EG) .....          | 21        |
| 5.8.3    | Aggiustaggio con un peso esterno (solo KERN EW).....           | 23        |
| 5.9      | Taratura .....   | 25        |
| 5.10     | Interruttore di taratura e marchio di sigillo .....            | 26        |
| <b>6</b> | <b>Funzionamento</b> .....                                     | <b>27</b> |
| 6.1      | Elementi per il coma .....                                     | 27        |
| 6.1.1    | Descrizione della tastatura.....                               | 28        |
| 6.1.2    | Elementi per il display .....                                  | 29        |
| 6.2      | Modalità di funzionamento.....                                 | 30        |
| 6.2.1    | Pesare .....   | 30        |
| 6.2.1.1  | Pesare sottobilancia .....                                     | 31        |
| 6.2.1.2  | Pesatura della tara (tarare).....                              | 32        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| 6.2.2     | Conteggio dei pezzi (eccetto modello KERN EW 120-4NM) .....                           | 34        |
| 6.2.2.1   | Modalità di aggiunta .....  | 36        |
| 6.2.3     | Pesatura in percentuale (eccetto modello KERN EW 120-4NM).....                        | 38        |
| 6.2.4     | Pesatura con margine di tolleranza (eccetto modello KERN EW 120-4NM).....             | 39        |
| 6.2.4.1   | Impostazioni per pesatura con margine di tolleranza .....                             | 40        |
| 6.2.4.2   | Definizione dei valori limite tramite pesatura .....                                  | 42        |
| 6.2.4.3   | Inserimento dei valori limite attraverso la tastiera.....                             | 44        |
| <b>7</b>  | <b>Funzioni .....</b>   | <b>46</b> |
| 7.1       | <b>Accesso e modifiche a numerose funzioni: .....</b>                                 | <b>46</b> |
| 7.2       | <b>Elenco dei parametri di funzione.....</b>  | <b>47</b> |
| 7.2.1     | Parametri per pesatura con margine di tolleranza (eccetto modello KERN EW 120-4NM) 49 |           |
| 7.2.2     | Parametri per interfacce seriali .....  | 50        |
| 7.2.3     | Visualizzazione della versione di programma.....                                      | 51        |
| <b>8</b>  | <b>Uscita dati .....</b>  | <b>52</b> |
| 8.1       | <b>Descrizione dell'uscita dati (output) di serie (RS 232C) .....</b>                 | <b>52</b> |
| 8.2       | <b>Dati tecnici dell'interfaccia.....</b>   | <b>52</b> |
| 8.3       | <b>Descrizione interfaccia .....</b>  | <b>53</b> |
| 8.4       | <b>Uscita dati .....</b>  | <b>53</b> |
| 8.4.1     | Formati della trasmissione dei dati .....   | 53        |
| 8.4.2     | Segni .....   | 53        |
| 8.4.3     | Dati .....  | 53        |
| 8.4.4     | Unità.....  | 54        |
| 8.4.5     | Risultato della valutazione / tipo dati.....  | 54        |
| 8.4.6     | Stato dati .....  | 54        |
| 8.5       | <b>I comandi riguardanti l'inserimento dei dati .....</b>                             | <b>55</b> |
| 8.5.1     | Il formato d'inserimento dei dati .....   | 55        |
| 8.5.2     | I comandi esterni di taratura.....  | 55        |
| 8.5.3     | I comandi esterni .....   | 55        |
| 8.6       | <b>L'avviso di ritorno dopo la trasmissione dei dati .....</b>                        | <b>56</b> |
| <b>9</b>  | <b>Assistenza, Manutenzione, Smaltimento .....</b>                                    | <b>56</b> |
| 9.1       | <b>Pulizia .....</b>  | <b>56</b> |
| 9.2       | <b>Assistenza, manutenzione .....</b>   | <b>56</b> |
| 9.3       | <b>Smaltimento.....</b>   | <b>56</b> |
| <b>10</b> | <b>Manualetto in caso di guasto .....</b>   | <b>57</b> |
| <b>11</b> | <b>Dichiarazione di conformità .....</b>  | <b>58</b> |

## 1 Dati Tecnici

| <b>KERN (Tipo)</b>  | <b>EG 200-3AM</b>  | <b>EG 400-3AM</b> | <b>EG 600-3AM</b> |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Marchio   | EG 220-3NM   | EG 420-3NM        | EG 620-3NM        |
| Divisione (d)   | 0,001 g  | 0,001 g           | 0,001 g           |
| Divisione omologata (e)   | 0,01 g   | 0,01 g            | 0,01 g            |
| Portata (max)   | 220 g  | 420 g             | 620 g             |
| Classe di limite d'errore   | II   | II                | I                 |
| Campo di taratura (sottrattivo)   | 220g   | 420 g             | 620 g             |
| Carico minimo (min.)  | 0,02 g   | 0,02 g            | 0,1 g             |
| Peso minimo del pezzo al conteggio  | 0,001 g  | 0,001 g           | 0,001 g           |
| Pezzi di riferimento al conteggio pezzi                                       | 10, 30, 50, 100  | 10, 30, 50, 100   | 10, 30, 50, 100   |
| Riproducibilità   | 0,001 g  | 0,001 g           | 0,001 g           |
| Linearità   | ± 0,002 g  | ± 0,003 g         | ± 0,004 g         |
| Peso di calibrazione  | interno  | interno           | interno           |
| Tempo di assestamento   | 3 sec.   | 3 sec.            | 3 sec.            |
| Piatto di pesatura inox   | Ø 118 mm   | Ø 118 mm          | Ø 118 mm          |
| Peso della bilancia (kg)  | 2,0  | 2,0               | 2,0               |
| Unità, interruttore di taratura in posizione di taratura, (capitolo 5.10)     | g, ct  |                   |                   |
| Unità, interruttore di taratura non in posizione di taratura, (capitolo 5.10) | g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (HongKong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola |                   |                   |
| Umidità dell'aria   | max. 80 % relativa (non condensata)  |                   |                   |
| Condizioni ambientali ammesse   | Da 10° C fino a 30° C  |                   |                   |
| Dimensioni delle bilance  | 235 x 180 x 75 mm (senza gabbietta)<br>235 x 185 x 165 mm (con antivento)                      |                   |                   |
| Filtro vibrazioni   | 4  |                   |                   |
| Allacciamento   | Alimentatore rete 100-240 V, 50/60 Hz; bilancia 12 V DC, 1 A                                   |                   |                   |
| Interfaccia   | Interfaccia RS 232 C (redundant)   |                   |                   |
| Accumulatore  | opzionale; 6 V DC, 2000 mAh  |                   |                   |
| Pesatura sottobilancia  | Anello opzionale   |                   |                   |
| Altezza d'installazione in m  | Fino a 2000 m  |                   |                   |
| Grado d'inquinamento  | 2  |                   |                   |
| Posto di collocazione   | Solo in ambienti chiusi  |                   |                   |

| <b>KERN (Tipo)</b>  | <b>EG 2000-2AM</b>   | <b>EG 4000-2AM</b> |
|---|--|--------------------|
| Marchio   | EG 2200-2NM  | EG 4200-2NM        |
| Divisione (d)   | 0,01 g   | 0,01 g             |
| Divisione omologata (e)   | 0,1 g  | 0,1 g              |
| Portata (max)   | 2200 g   | 4200 g             |
| Classe di limite d'errore   | II   | II                 |
| Campo di taratura (sottrattivo)   | 2200 g   | 4200 g             |
| Carico minimo (min.)  | 0,5 g  | 0,5 g              |
| Peso minimo del pezzo al conteggio  | 0,01 g   | 0,01 g             |
| Pezzi di riferimento al conteggio pezzi                                       | 10, 30, 50, 100  | 10, 30, 50, 100    |
| Riproducibilità   | 0,01 g   | 0,01 g             |
| Linearità   | ± 0,02 g   | ± 0,02 g           |
| Peso di calibrazione  | intern   | intern             |
| Tempo di assestamento   | 3 sec.   | 3 sec.             |
| Piatto di pesatura inox   | 180 x 160 mm   | 180 x 160 mm       |
| Peso della bilancia (kg)  | 3,7  | 3,7                |
| Unità, interruttore di taratura in posizione di taratura, (capitolo 5.10)     | g, ct  |                    |
| Unità, interruttore di taratura non in posizione di taratura, (capitolo 5.10) | g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (HongKong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola |                    |
| Umidità dell'aria   | max. 80 % relativa (non condensata)  |                    |
| Condizioni ambientali ammesse   | Da 10° C fino a 30° C  |                    |
| Dimensioni delle bilance con gabbietta  |  |                    |
| Dimensioni delle bilance senza antivento                                      | 190 x 265 x 90 mm  |                    |
| Filtro vibrazioni   | 4  |                    |
| Allacciamento   | Alimentatore rete 100-240 V, 50/60 Hz; bilancia 12 V DC, 1 A                                   |                    |
| Interfaccia   | Interfaccia RS 232 C (redundant)   |                    |
| Accumulatore  | opzionale; 6 V DC, 2000 mAh  |                    |
| Pesatura sottobilancia  | Anello opzionale   |                    |
| Altezza d'installazione in m  | Fino a 2000 m  |                    |
| Grado d'inquinamento  | 2  |                    |
| Posto di collocazione   | Solo in ambienti chiusi  |                    |

| <b>KERN</b>   | <b>EW 220-3NM</b>  | <b>EW 420-3NM</b> | <b>EW 620-3NM</b> |
|---|--|-------------------|-------------------|
| Divisione (d)   | 0,001 g  | 0,001 g           | 0,001 g           |
| Divisione omologata (e)   | 0,01 g   | 0,01 g            | 0,01 g            |
| Portata (max)   | 220 g  | 420 g             | 620 g             |
| Classe di limite d'errore   | II   | II                | I                 |
| Campo di taratura (sottrattivo)   | 220g   | 420 g             | 620 g             |
| Carico minimo (min.)  | 0,02 g   | 0,02 g            | 0,1 g             |
| Peso minimo del pezzo al conteggio  | 0,001 g  | 0,001 g           | 0,001 g           |
| Pezzi di riferimento al conteggio pezzi                                       | 10, 30, 50, 100  | 10, 30, 50, 100   | 10, 30, 50, 100   |
| Riproducibilità   | 0,001 g  | 0,001 g           | 0,001 g           |
| Linearità   | ± 0,002 g  | ± 0,003 g         | ± 0,004 g         |
| Raccomandato peso di calibrazione, non aggiunto (classe)                      | 200g (F1)  | 2 x 200g (E2)     | 500 g (E2)        |
| Tempo di assestamento   | 2 sec.   | 2 sec.            | 2 sec.            |
| Piatto di pesatura inox   | Ø 118 mm   | Ø 118 mm          | Ø 118 mm          |
| Peso della bilancia (kg)  | 1,3  | 1,3               | 1,3               |
| Unità, interruttore di taratura in posizione di taratura, (capitolo 5.10)     | g, ct  |                   |                   |
| Unità, interruttore di taratura non in posizione di taratura, (capitolo 5.10) | g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (HongKong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola |                   |                   |
| Umidità dell'aria   | max. 80 % relativa (non condensata)  |                   |                   |
| Condizioni ambientali ammesse   | Da 10° C fino a 30° C  |                   |                   |
| Dimensioni delle bilance  | 235 x 180 x 75 mm (senza gabbietta)<br>235 x 185 x 165 mm (con antivento)                      |                   |                   |
| Filtro vibrazioni   | 4  |                   |                   |
| Allacciamento   | Alimentatore rete 100-240 V, 50/60 Hz; bilancia 12 V DC, 1 A                                   |                   |                   |
| Interfaccia   | Interfaccia RS 232 C (redundant)   |                   |                   |
| Accumulatore  | opzionale; 6 V DC, 2000 mAh  |                   |                   |
| Pesatura sottobilancia  | Anello opzionale   |                   |                   |
| Altezza d'installazione in m  | Fino a 2000 m  |                   |                   |
| Grado d'inquinamento  | 2  |                   |                   |
| Posto di collocazione   | Solo in ambienti chiusi  |                   |                   |

| <b>KERN</b>   | <b>EW 820-2NM</b>  | <b>EW 2200-2NM</b> | <b>EW 4200-2NM</b> |
|---|--|--------------------|--------------------|
| Divisione (d)   | 0,01 g   | 0,01 g             | 0,01 g             |
| Divisione omologata (e)   | 0,01 g   | 0,1 g              | 0,1 g              |
| Portata (max)   | 820 g  | 2200 g             | 4200 g             |
| Classe di limite d'errore   | I  | II                 | II                 |
| Campo di taratura (sottrattivo)   | 820 g  | 2200 g             | 4200 g             |
| Carico minimo (min.)  | 1 g  | 0,5 g              | 0,5 g              |
| Peso minimo del pezzo al conteggio  | 0,01 g   | 0,01 g             | 0,01 g             |
| Pezzi di riferimento al conteggio pezzi                                       | 10, 30, 50, 100  | 10, 30, 50, 100    | 10, 30, 50, 100    |
| Riproducibilità   | 0,01 g   | 0,01 g             | 0,01 g             |
| Linearità   | ± 0,01 g   | ± 0,02 g           | ± 0,02 g           |
| Raccomandato peso di calibrazione, non aggiunto (classe)                      | 1 x 200 g<br>+ 1 x 500 g(F1)   | 2000 g (F1)        | 2 x 2 kg (E2)      |
| Tempo di assestamento   | 2 sec.   | 2 sec.             | 2 sec.             |
| Piatto di pesatura inox   | 170 x 142 mm   | 180 x 160 mm       | 180 x 160 mm       |
| Peso della bilancia (kg)  | 1,3  | 2,8                | 2,8                |
| Unità, interruttore di taratura in posizione di taratura, (capitolo 5.10)     | g, ct  |                    |                    |
| Unità, interruttore di taratura non in posizione di taratura, (capitolo 5.10) | g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (HongKong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola |                    |                    |
| Umidità dell'aria   | max. 80 % relativa (non condensata)  |                    |                    |
| Condizioni ambientali ammesse   | Da 10° C fino a 30° C  |                    |                    |
| Dimensioni delle bilance senza gabbietta                                      | 180 x 235 x 75 mm  | 190 x 265 x 90 mm  |                    |
| Filtro vibrazioni   | 4  |                    |                    |
| Allacciamento   | Alimentatore rete 100-240 V, 50/60 Hz; bilancia 12 V DC, 1 A                                   |                    |                    |
| Interfaccia   | Interfaccia RS 232 C (redundant)   |                    |                    |
| Accumulatore  | opzionale; 6 V DC, 2000 mAh  |                    |                    |
| Pesatura sottobilancia  | Anello opzionale   |                    |                    |
| Altezza d'installazione in m  | Fino a 2000 m  |                    |                    |
| Grado d'inquinamento  | 2  |                    |                    |
| Posto di collocazione   | Solo in ambienti chiusi  |                    |                    |

| <b>KERN</b>   | <b>EW 6200-2NM</b>   | <b>EW 12000-1NM</b> |
|---|--|---------------------|
| Divisione (d)   | 0,01 g   | 0,1 g               |
| Divisione omologata (e)   | 0,1 g  | 1 g                 |
| Portata (max)   | 6 200 g  | 12 000 g            |
| Classe di limite d'errore   | I  | II                  |
| Campo di taratura (sottrattivo)   | 6 200 g  | 12 000 g            |
| Carico minimo (min.)  | 1 g  | 5 g                 |
| Peso minimo del pezzo al conteggio  | 0,01 g   | 0,1 g               |
| Pezzi di riferimento al conteggio pezzi                                       | 10, 30, 50, 100  | 10, 30, 50, 100     |
| Riproducibilità   | 0,02 g   | 0,1 g               |
| Linearità   | ± 0,03 g   | ± 0,1 g             |
| Raccomandato peso di calibrazione, non aggiunto (classe)                      | 5 kg (E2)  | 10 kg (F1)          |
| Tempo di assestamento   | 3 sec.   | 3 sec.              |
| Peso della bilancia (kg)  | 2,8  | 2,8                 |
| Unità, interruttore di taratura in posizione di taratura, (capitolo 5.10)     | g, ct  |                     |
| Unità, interruttore di taratura non in posizione di taratura, (capitolo 5.10) | g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (HongKong), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia), momme, tola |                     |
| Umidità dell'aria   | max. 80 % relativa (non condensata)  |                     |
| Condizioni ambientali ammesse   | Da 10° C fino a 30° C  |                     |
| Piatto di pesatura inox   | 180 x 160 mm   |                     |
| Dimensioni delle bilance  | 190 x 265 x 90 mm (senza gabbietta)  |                     |
| Filtro vibrazioni   | 4  |                     |
| Allacciamento   | Alimentatore rete 100-240 V, 50/60 Hz; bilancia 12 V DC, 1 A                                   |                     |
| Interfaccia   | Interfaccia RS 232 C (redundant)   |                     |
| Accumulatore  | opzionale; 6 V DC, 2000 mAh  |                     |
| Pesatura sottobilancia  | Anello opzionale   |                     |
| Altezza d'installazione in m  | Fino a 2000 m  |                     |
| Grado d'inquinamento  | 2  |                     |
| Posto di collocazione   | Solo in ambienti chiusi  |                     |

## 1.1 Leggibilità delle diverse unità di peso

| Unità di peso                   | EG 220-3NM /<br>EW 220-3NM | EG 420-3NM /<br>EW 420-3NM |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>g</b>                        | 0.001                      | 0.001                      |
| <b>ct</b> (ct)                  | 0.01                       | 0.01                       |
| <b>oz</b> (oz)                  | 0.0001                     | 0.0001                     |
| <b>lb</b> (lb)                  | 0.00001                    | 0.00001                    |
| <b>oz t</b> (ozt)               | 0.0001                     | 0.0001                     |
| <b>dwt</b> (dwt)                | 0.001                      | 0.001                      |
| <b>▶</b> (grain)                | 0.1                        | 0.1                        |
| <b>ti</b> (Hong Kong)           | 0.0001                     | 0.0001                     |
| <b>ti</b> (Singapore, Malaysia) | 0.0001                     | 0.0001                     |
| <b>ti</b> (Taiwan)              | 0.0001                     | 0.0001                     |
| <b>mom</b>                      | 0.001                      | 0.001                      |
| <b>to</b> (to)                  | 0.0001                     | 0.0001                     |

| Unità di peso                   | EG 620-3NM /<br>EW 620-3NM | EW 820-2NM | EG 2200-2NM/<br>EW 2200-2NM |
|---------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|
| <b>g</b>                        | 0.001                      | 0.01       | 0.01                        |
| <b>ct</b> (ct)                  | 0.01                       | 0.05       | 0.1                         |
| <b>oz</b> (oz)                  | 0.0001                     | 0.0005     | 0.001                       |
| <b>lb</b> (lb)                  | 0.00001                    | 0.00005    | 0.0001                      |
| <b>oz t</b> (ozt)               | 0.0001                     | 0.0005     | 0.001                       |
| <b>dwt</b> (dwt)                | 0.001                      | 0.01       | 0.01                        |
| <b>ti</b> (Hong Kong)           | 0.1                        | 0.0005     | 0.001                       |
| <b>ti</b> (Singapore, Malaysia) | 0.0001                     | 0.0005     | 0.001                       |
| <b>ti</b> (Taiwan)              | 0.0001                     | 0.0005     | 0.001                       |
| <b>mom</b>                      | 0.0001                     | 0.005      | 0.01                        |
| <b>to</b> (to)                  | 0.001                      | 0.001      | 0.001                       |
|                                 | 0.0001                     |            |                             |

| Unità di peso                   | EG 4200-2NM/<br>EW 4200-2NM | EW 6200-2NM | EW 12000-1NM |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|
| <b>g</b>                        | 0.01                        | 0.01        | 0.1          |
| <b>ct</b> (ct)                  | 0.1                         | 0.1         | 1            |
| <b>oz</b> (oz)                  | 0.001                       | 0.001       | 0.01         |
| <b>lb</b> (lb)                  | 0.0001                      | 0.0001      | 0.001        |
| <b>oz t</b> (ozt)               | 0.001                       | 0.001       | 0.01         |
| <b>dwt</b> (dwt)                | 0.01                        | 0.01        | 0.1          |
| <b>ti</b> (Hong Kong)           | 0.001                       | 0.001       | 0.01         |
| <b>ti</b> (Singapore, Malaysia) | 0.001                       | 0.001       | 0.01         |
| <b>ti</b> (Taiwan)              | 0.001                       | 0.001       | 0.01         |
| <b>mom</b>                      | 0.01                        | 0.01        | 0.1          |
| <b>to</b> (to)                  | 0.001                       | 0.001       | 0.01         |

## 1.2 Tabella di conversione delle unità di peso

| Unità di peso | Grammo    | Carato     | Oncia   | Pound (alt: libbra) | Troy oncia | Penny weight |
|---------------|-----------|------------|---------|---------------------|------------|--------------|
| 1g            | 1         | 5          | 0.03527 | 0.00220             | 0.03215    | 0.64301      |
| 1ct           | 0.2       | 1          | 0.00705 | 0.00044             | 0.00643    | 0.12860      |
| 1oz           | 28.34952  | 141.74762  | 1       | 0.06250             | 0.91146    | 18.22917     |
| 1lb           | 453.59237 | 2267.96185 | 16      | 1                   | 14.58333   | 291.66667    |
| 1ozt          | 31.10348  | 155.51738  | 1.09714 | 0.06857             | 1          | 20           |
| 1dwt          | 1.55517   | 7.77587    | 0.05486 | 0.00343             | 0.05       | 1            |
| 1GN           | 0.06480   | 0.32399    | 0.00229 | 0.00014             | 0.00208    | 0.04167      |
| 1tl (HK)      | 37.429    | 187.145    | 1.32027 | 0.08252             | 1.20337    | 24.06741     |
| 1tl (SGP,Mal) | 37.79936  | 188.99682  | 1.33333 | 0.08333             | 1.21528    | 24.30556     |
| 1tl (Taiwan)  | 37.5      | 187.5      | 1.32277 | 0.08267             | 1.20565    | 24.11306     |
| 1mom          | 3.75      | 18.75      | 0.13228 | 0.00827             | 0.12057    | 2.41131      |
| 1to           | 11.66380  | 58.31902   | 0.41143 | 0.02571             | 0.37500    | 7.5          |

| Unità di peso | Grain     | Tael (Hong Kong) | Tael (Singapore, Malaysia) | Tael (Taiwan) | Momme     | Tola     |
|---------------|-----------|------------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|
| 1g            | 15.43236  | 0.02672          | 0.02646                    | 0.02667       | 0.26667   | 0.08574  |
| 1ct           | 3.08647   | 0.00534          | 0.00529                    | 0.00533       | 0.05333   | 0.01715  |
| 1oz           | 437.5     | 0.75742          | 0.75                       | 0.75599       | 7.55987   | 2.43056  |
| 1lb           | 7000      | 12.11874         | 12                         | 12.09580      | 120.95797 | 38.88889 |
| 1ozt          | 480       | 0.83100          | 0.82286                    | 0.82943       | 8.29426   | 2.66667  |
| 1dwt          | 24        | 0.04155          | 0.04114                    | 0.04147       | 0.41471   | 0.13333  |
| 1GN           | 1         | 0.00173          | 0.00171                    | 0.00173       | 0.01728   | 0.00556  |
| 1tl (HK)      | 577.61774 | 1                | 0.99020                    | 0.99811       | 9.98107   | 3.20899  |
| 1tl (SGP,Mal) | 583.33333 | 1.00990          | 1                          | 1.00798       | 10.07983  | 3.24074  |
| 1tl (Taiwan)  | 578.71344 | 1.00190          | 0.99208                    | 1             | 10        | 3.21507  |
| 1mom          | 57.87134  | 0.10019          | 0.09921                    | 0.1           | 1         | 0.32151  |
| 1to           | 180       | 0.31162          | 0.30857                    | 0.31103       | 3.11035   | 1        |

## **2 Avvertenze fondamentali (generalità)**

### **2.1 Uso conforme**

La bilancia da Lei acquistata è destinata alla definizione del peso di prodotti da pesare. Non è previsto un uso di “bilancia automatica”, ciò significa che i prodotti da pesare vengono posizionati a mano e con cura al centro sul piano di pesatura. Dopo il raggiungimento di un valore di peso stabile si può rilevare il valore di peso.

### **2.2 Uso non conforme**

Non utilizzare la bilancia per pesature dinamiche. Se vengono tolte o aggiunte piccole quantità del prodotto da pesare è possibile che vengano indicati valori errati di peso a causa del meccanismo di *non condensante* contenitore sulla bilancia.)

Non lasciare un peso continuo sul piano di pesatura che potrebbe provocare danni al sistema di misurazione.

Evitare assolutamente colpi e sovraccarichi della bilancia oltre il carico massimo (max.), detraendo l'eventuale tara già esistente; ciò potrebbe danneggiare la bilancia. Non usare la bilancia in ambienti potenzialmente esplosivi. Il modello di serie non è protetto contro le esplosioni.

Non si devono apportare modifiche costruttive alla bilancia. Ciò può comportare risultati di pesatura errati, rischi di sicurezza e la distruzione della bilancia.

La bilancia deve essere impiegata soltanto secondo le indicazioni descritte. Usi divergenti necessitano dell'autorizzazione scritta di KERN.

### **2.3 Garanzia**

La garanzia decade quando

- non vengono osservate le indicazioni delle istruzioni per l'uso
- non viene usata in conformità agli impieghi descritti
- avvengono modifiche o l'apertura dell'apparecchio
- c'è un danno meccanico o danno per mezzo di liquidi ed altro
- usura e consumo naturale
- montaggio o installazione elettrica non conforme
- sovraccarico del sistema di misurazione

## 2.4 Verifica dei mezzi di controllo

Nell'ambito della garanzia di qualità vanno verificati periodicamente le caratteristiche di misurazione della bilancia e del peso di controllo ove esistente. L'operatore responsabile deve definire l'intervallo adatto e le modalità della verifica. Informazioni in merito alla verifica dei mezzi di controllo di bilance e ai pesi di controllo sono disponibili sul sito Internet di KERN ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)). Nel suo laboratorio DKD di calibratura accreditato della KERN si possono calibrare pesi di controllo e bilance rapidamente e a basso costo (retroazione al Normal nazionale).

## 3 Avvertenze di sicurezza principali

### 3.1 Seguire le indicazioni nelle istruzioni per l'uso

Prima del montaggio e della messa in servizio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, anche se Lei ha già lavorato con bilance KERN.

### 3.2 Formazione del personale

L'uso e la manutenzione dell'apparecchio va eseguito esclusivamente da personale qualificato

## 4 Trasporto e immagazzinamento

### 4.1 Controllo alla consegna

Controllare subito alla consegna se l'imballaggio o l'apparecchio presentino eventuali danni esterni visibili.

### 4.2 Imballaggio / trasporto di ritorno



- ⇒ Tutte le parti dell'imballaggio originale si devono conservare per il caso d'eventuale trasporto di ritorno.
- ⇒ Per il trasporto di ritorno si deve usare esclusivamente l'imballaggio originale.
- ⇒ Prima della spedizione, si devono scollegare tutti i cavi connessi e parti allentate/mobili.
- ⇒ È necessario rimontare le protezioni per trasporto, se presenti.
- ⇒ Tutte le parti quali, per esempio, gabbia antivento di vetro, piatto della bilancia, alimentatore, ecc. si devono proteggere contro scioglimento e danneggiamento.

## **5 Disimballaggio, installazione e messa in servizio**

### **5.1 Luogo d'installazione/ d'impiego**

La bilancia è costruita in modo tale da garantire risultati di pesatura affidabili in condizioni d'impiego consueti.

Un lavoro esatto e veloce è garantito dalla scelta corretta del luogo d'installazione della bilancia.

#### **Osservare il seguente sul luogo d'installazione:**

- installare la bilancia su una superficie stabile e diritta;
- evitare calore estremo ed anche cambiamenti della temperatura installandola in vicinanza di termosifoni o in luoghi con sole diretto;
- proteggere la bilancia contro correnti d'aria dirette a causa di finestre e porte aperte;
- evitare vibrazioni durante la pesatura;
- proteggere la bilancia contro l'umidità, vapori e polvere;
- non esporre l'apparecchio a forte umidità per un periodo prolungato. Può presentarsi condensa indesiderata (acqua di condensa sull'apparecchio), se l'apparecchio freddo viene portato in ambienti molto più caldi. In questo caso, acclimatizzare l'apparecchio sezionato dalla rete per ca. 2 ore a temperatura ambiente.
- evitare carica elettrostatica dei prodotti di pesatura, del contenitore di pesatura e del paravento.

In caso di campi elettromagnetici e cariche elettrostatiche ed anche erogazione di energia elettrica instabile sono possibili grandi deviazioni d'indicazione (risultati di pesatura errati). In questi casi, il luogo d'installazione va cambiato.

### **5.2 Sballare la bilancia**

Togliere con precauzione la bilancia dall' imballaggio, eliminare l' involucro di plastica e sistemarla al posto di lavoro previsto.

### 5.2.1 Posizionamento

Livellare la bilancia con i piedi a vite, finché la bolla d'aria si trova nel cerchio prescritto all'interno della livella.

### 5.2.2 Contenuto alla consegna

#### **Accessori di serie:**

(1) Bilancia



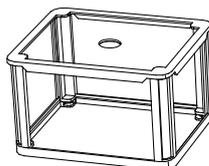
(2) Piatto di pesatura




(3) Supporto per piatto di pesatura




(4) Frangivento



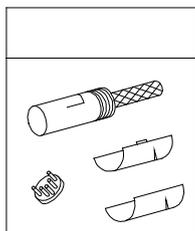
(5) Set d'innesto a spina per interfaccia



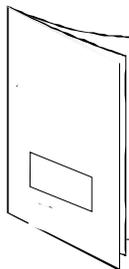
(6) Istruzioni per l'uso



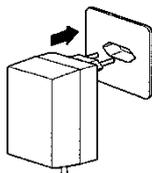
(7) Alimentatore



### 5.2.3 Posizionamento del piatto di pesatura




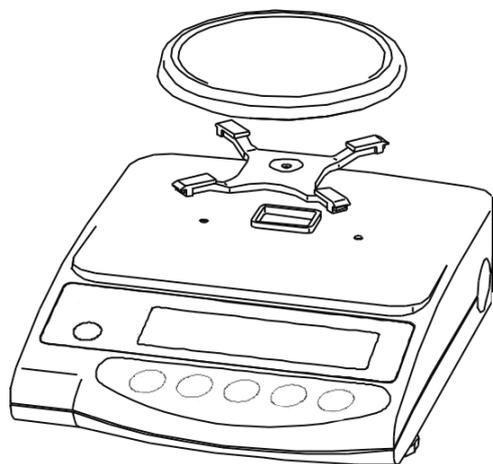


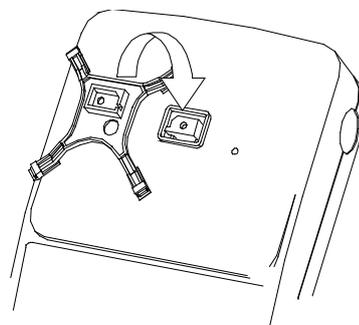Avvitare saldamente il supporto come da illustrazione, quindi riposizionare il piatto di pesatura.



## 5.2.4 Montaggio frangivento

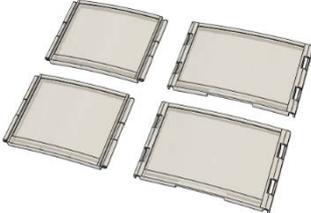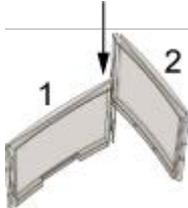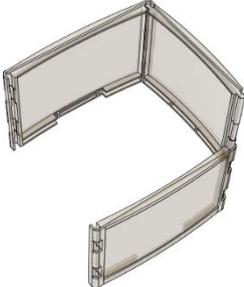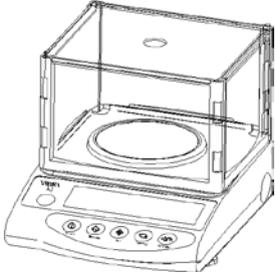(Solo per modelli con divisione d = 0,001 g di serie)


|   |  |
|---|--|
|  |    |
| Coperchio   | Lastre laterali<br>(2 più grandi, 2 più piccole)                                     |
| Inserire una lastra più piccola 1) in una più grande (2)                          |   |
| Collegare appositamente la seconda lastra maggiore alle due lastre unite.         |   |
| Montare la quarta lastrina come indicato in figura                                |  |
| Coprire le lastre collegate con il coperchio.                                     |  |

### 5.2.5 Gabbietta antivento – optional

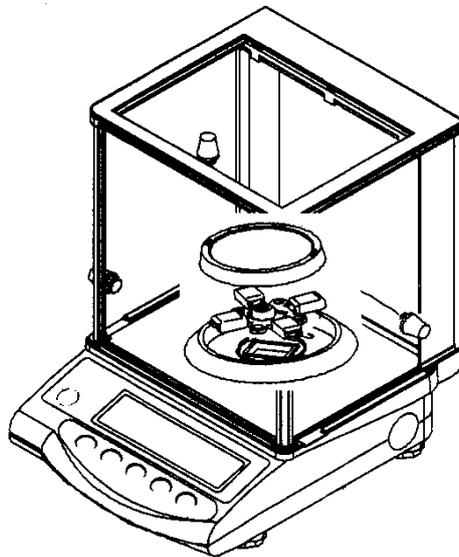Togliete il piatto di pesatura e rimuovete il supporto svitando la vite. Con l'aiuto di un cacciavite svitate ora le viti poste sul lato sinistro e destro della guida del supporto. Toglietele. Collocate quindi il frangivento facendo attenzione alla scatola, fissando con le due viti attraverso le aperture a scorrimento aperte. Avvitare saldamente il supporto come da illustrazione e riposizionare il piatto di pesatura.

### 5.2.6 Gabbietta antivento con porticine scorrevoli in vetro

Solo per modello KERN EW 120-4NM di serie




### 5.3 Collegamento alla rete

L'alimentazione elettrica avviene tramite apparecchio esterno. Il valore di tensione sopra indicato deve corrispondere alla tensione locale.

Usare solo apparecchi di collegamento alla rete KERN originali. L'uso di prodotti di fabbricazione diversa necessita dell'autorizzazione di KERN.
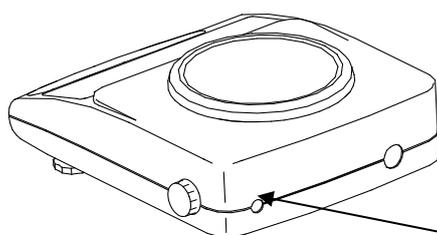
#### Connessione all'alimentatore rete:



Connessione all'alimentatore rete

### 5.4 Funzionamento con accumulatore (optional)

Togliete il piatto di pesatura e rimuovete il supporto svitando la vite. Con l'aiuto di un cacciavite svitate ora le viti poste sul lato sinistro e destro della guida del supporto.

Sganciate entrambi i fermi sulla parte inferiore della scatola e spostate delicatamente all'indietro la parte superiore (seguite le guide della parte superiore della scatola sulla parte posteriore della bilancia).

Svitate e rimuovete le due viti di fissaggio come descritto dall'illustrazione.

Togliete dalla confezione il pacco accumulatore e **prima di tutto collegate l'erogazione di corrente alla piastrina dell'accumulatore.**

Successivamente l'allacciamento a spina con la piastra di calcolo della bilancia (CN5).

Il pacchetto accumulatore viene posizionato a sinistra nella scatola in modo da poter essere avvitato alla bilancia tramite il supporto a disposizione e con delle viti precedentemente allentate. Esercitare prima una lieve pressione sulla scatola (esiste solo una soluzione corretta per il montaggio). Fissare ora anche il display per mezzo delle viti allentate.

Applicate la parte superiore della scatola alle guide posteriori e ribaltate in avanti, finché i due ganci di fermo sulla parte inferiore della scatola non producano un altro scatto.

Fissate ora le due viti poste a sinistra e a destra della guida del supporto e fissate nuovamente il supporto. Poggiate ora il piatto di pesatura.

#### **Avvertimento:**

L'accumulatore è in grado di funzionare quasi subito. Prima del primo impiego deve, però, essere collegato alla corrente e sottoposto ad una carica di almeno 8 ore.

## 5.5 Collegamento di apparecchi periferici

Prima di collegare o sezionare apparecchi addizionali (stampante, PC) con l'interfaccia dati, la bilancia va sezionata dalla rete.

Per la Vostra bilancia, utilizzare esclusivamente accessori e apparecchi periferici KERN, sintonizzati perfettamente con la Vostra bilancia.

## 5.6 La prima messa in servizio

Un tempo di riscaldamento di 10 minuti dopo aver acceso l'apparecchio stabilizza i valori di misurazione.

La precisione della bilancia dipende dall'accelerazione di caduta locale. Rispettare assolutamente le indicazioni nel cap. 5.7 "Aggiustaggio".

### 5.6.1 Segnale di avvio

Quando il simbolo (\*) è visibile, la bilancia viene alimentata a corrente. Azionando il tasto  la bilancia si trova in funzione di pesatura.



A questo punto il segnale di avvio non è più visibile nel riquadro segnaletico.

### 5.6.2 Segnale grafico globale



Sui piatto di pesatura non c'è nessun carico/peso

La bilancia è stata caricata con il 50% della portata

La bilancia è stata caricata con il 100% della portata

L'intero range di pesatura della bilancia è suddiviso in 20 rettangolini grafici. Quando non viene posto alcun peso sulla bilancia, la segnalazione grafica indicherà lo zero (0). Quando invece la bilancia viene caricata per la metà del proprio range globale, verranno evidenziati 10 rettangolini grafici.

#### Avvertimento:

Quando viene effettuata la pesatura della tara, il segnale grafico di peso segnala il numero di rettangolini corrispondenti al peso della tara.

### 5.6.3 Segnale di stabilità



stabile



instabile

Quando sul display compare il segnale di stabilità [o] la bilancia si trova in condizioni di stabilità. Quando le condizioni sono instabile il segnale [o] scompare. Condizioni ambientali stabili possono essere ottenute utilizzando un frangivento (per il montaggio vedere cap. 5.2.4)

### 5.6.4 Segnale zero della bilancia

Le condizioni ambientali possono provocare la segnalazione non esatta dello „0.000“, anche dopo la rimozione del piatto dalla bilancia. Potrete però sempre riportare il segnale della Vostra bilancia sullo zero, accertandoVi, così, che la pesatura abbia inizio a partire effettivamente dallo zero. Il posizionamento sullo zero in presenza di peso è possibile soltanto entro un certo range di pesatura e dipende dalla sua tipologia. Se non si riesce a regolare la bilancia sullo zero in presenza di peso, significa che il range di pesatura è stato superato.

Sul display compare [o - Err ]

| Comando   | Segnale  |
|---|--|
| Se dopo avere rimosso il piatto di pesatura la bilancia non dovesse segnalare esattamente lo zero, premete il tasto  e la bilancia inizia il suo ritorno sullo zero. |  |
| Dopo un breve intervallo d'attesa, la Vostra bilancia si è riposizionata sullo zero.<br>Viene inoltre inserito il simbolo relativo al segnale zero della bilancia [→0←].  |  |

## 5.7 Aggiustaggio

Visto che il valore di accelerazione terrestre non è uguale dappertutto, ogni bilancia deve essere adattata sul luogo d'installazione all'accelerazione terrestre locale, secondo il principio di pesatura fisico fondamentale (solo se la bilancia non è già stata aggiustata in fabbrica per il luogo d'installazione). Questo processo di calibratura deve essere eseguito durante ogni messa in funzione, dopo ogni cambiamento di posizione come anche dopo cambiamenti della temperatura. Per ottenere valori di misurazione precisi si raccomanda inoltre di aggiustare la bilancia periodicamente anche durante l'esercizio di pesatura.

## 5.8 Aggiustare

### 5.8.1 Aggiustaggio con un peso esterno (solo KERN EW-N)

L'interruttore di taratura e bloccato nelle bilance omologate (eccetto limite d'errore I). Per fare l'aggiustazione (eccetto limite d'errore I) ribaltate l'interruttore di taratura.

### 5.8.2 Aggiustaggio con un peso interno (solo KERN EG)

Prima di ogni messa in funzione la bilancia va calibrata.

La precisione della pesatura della bilancia può essere in ogni momento controllata e regolata nuovamente servendosi di un peso di controllo calibrato.

#### Come procedere per l'aggiustamento:

Accertarsi che le condizioni ambientali siano stabili. Un breve periodo di riscaldamento di circa 10 minuti per la stabilizzazione è utile allo scopo.

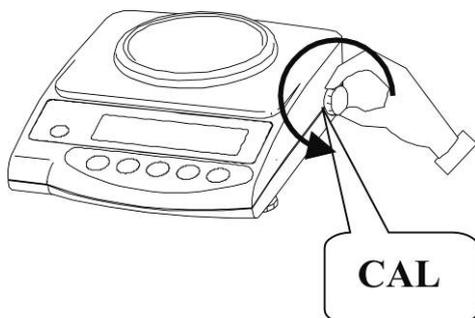
| Servizio  | indicazione  |
|---|--|
| Accendere la bilancia premendo il tasto  , dopo un breve momento comparirà l'indicazione [S.A. CAL]. |  |

Premere contemporaneamente e rilasciare contemporaneamente i tasti **F** e **TARE**  $\rightarrow$  0€, per un momento comparirà il messaggio **[WAIt]**.

Successivamente compare l'indicazione lampeggiante **[CAL.0]**; viene memorizzato il punto zero.

Successivamente compare l'indicazione **[CAL.on]**.

Girare la manopola presente sul lato destro della bilancia in posizione **CAL**.



La calibrazione automatica è in corso. Compare il messaggio lampeggiante **[CAL.on]**.

Il messaggio **[CAL.on]** cambia automaticamente in **[CAL.off]**.

Il processo di calibrazione è finito.

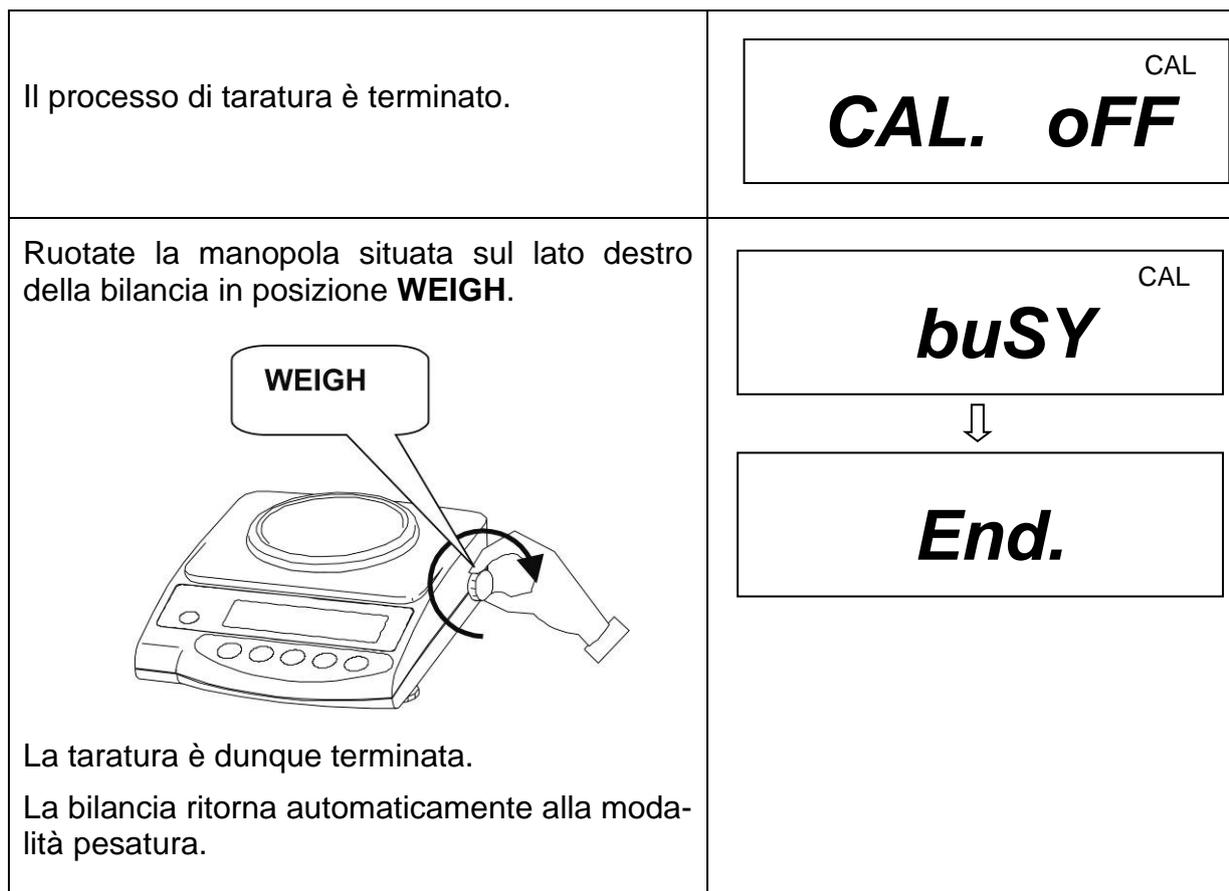
CAL  
**WAIt**

↓  
CAL  
**CAL. 0**

↓  
CAL  
**CAL. on**

↓  
CAL  
**CAL. on**

CAL  
**CAL. off**




### 5.8.3 Aggiustaggio con un peso esterno (solo KERN EW)

Si raccomanda di eseguire l'aggiustaggio con il peso di calibrazione raccomandato (Vedi cap. 1 "Dati tecnici"). L'aggiustaggio è possibile anche ma tecnicamente non ottimale con pesi di calibrazione di altri valori nominali (vedi tabella seguente). Per ulteriori informazioni sui pesi di calibrazione, visitare il nostro sito internet: <http://www.kern-sohn.com>

| Modelli      | Peso di calibrazione alternativo |
|--------------|----------------------------------|
| EW 220-3NM   | 100 g                            |
| EW 420-3NM   | 100 g                            |
| EW 620-3NM   | 200 g                            |
| EW 820-2NM   | 200 g                            |
| EW 2200-2NM  | 500 g                            |
| EW 4200-2NM  | 1000 g                           |
| EW 6200-2NM  | 2000 g                           |
| EW 12000-1NM | 5000 g                           |

**Come procedere per l'aggiustamento:**

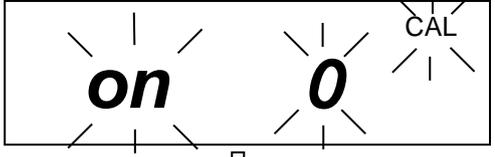Accertarsi che le condizioni ambientali siano stabili. Un breve periodo di riscaldamento di circa 10 minuti per la stabilizzazione è utile allo scopo.

| Comando  | Segnale  |
|--|--|
| <p>Accendere la bilancia con il tasto </p> <p>Premere il tasto  e tenerlo premuto finché compare il segnale <b>[S.A. CAL]</b>, quindi lasciare il tasto.</p>   | <div style="text-align: center;"> <p><b>Func</b></p> <p>↓</p> <p><b>CAL</b></p> </div>   |
| <p>Premendo il tasto  premere contemporaneamente il tasto . Lasciare poi tutti e due i tasti contemporaneamente.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Ha inizio la memorizzazione del punto zero</p>  | <div style="text-align: center;"> <p></p> <p>↓</p> <p></p> </div>   |
| <p>Mettere il peso di calibrazione al centro del piatto di pesata.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>L'indicazione <b>[on F.S]</b> lampeggia e poco dopo viene indicato sul display il valore del peso di calibrazione. Togliere il peso di calibrazione dal piatto di pesata. L'operazione di aggiustaggio è terminata. La bilancia ritorna automaticamente alla modalità pesatura. Se durante l'operazione di calibrazione viene fatto un errore oppure se viene usato un peso di calibrazione sbagliato, allora sul display viene indicato <b>[- Err]</b>, ripetere l'operazione di calibrazione.</p> | <div style="text-align: center;"> <p></p> <p>↓</p> <p></p> <p>↓</p> <p></p> </div> |

## 5.9 Taratura

### Avvertenze generali:

Secondo la direttiva UE 2014/31/EU le bilance devono essere tarate quando vengono usate nel modo seguente (ambito regolato per legge):

- a) nel commercio, quando il prezzo della merce viene definito per mezzo della pesatura.
- b) nella produzione di farmaci nelle farmacie e durante analisi nei laboratori medici e farmaceutici.
- c) per usi ufficiali
- d) nella produzioni di confezionamenti

In caso di dubbio rivolgersi alle autorità di taratura locali.

### Avvertenze di taratura

Per le bilance contrassegnate nei dati tecnici come tarabili esiste un permesso di costruzione UE. Se la bilancia viene impiegata, come sopra descritto, in luoghi con obbligo di taratura, deve essere tarata e la taratura va ripetuta periodicamente.

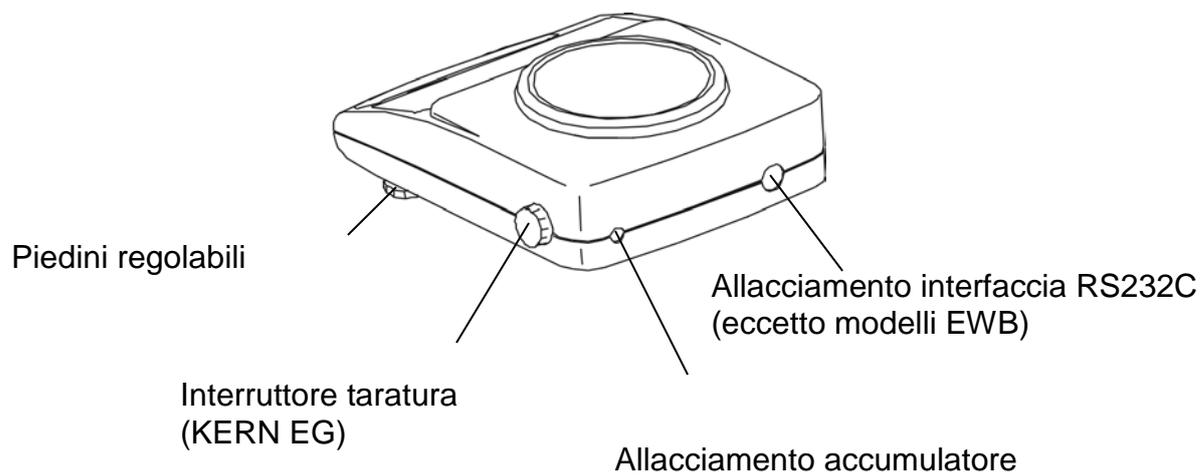
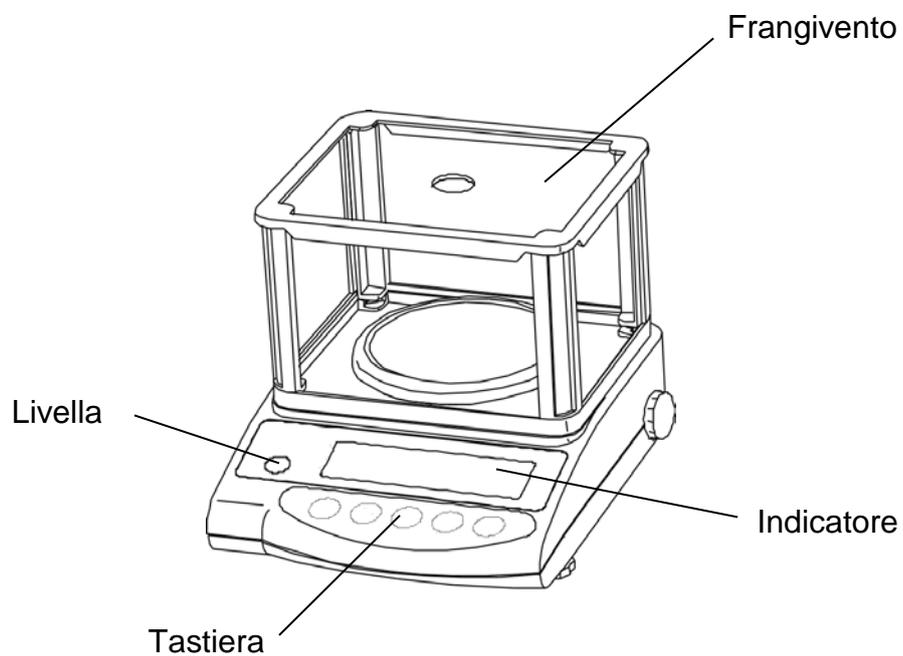
La taratura periodica della bilancia avviene secondo le disposizioni di legge dei singoli paesi. La validità di taratura per bilance in Germania è di solito di 2 anni.

Osservare le disposizioni di legge nel paese d'impiego!




## 6 Funzionamento

### 6.1 Elementi per il coma



### 6.1.1 Descrizione della tastatura
 
| Selezione   | Funzione  |
|---|---|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accensione / Spegnimento</li> </ul>  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasmissione del valore di peso ad apparecchio esterno (stampante) o PC</li> <li>• Memorizzazione delle regolazioni in differenti modalità di funzionamento (conteggio pezzi, pesatura in percentuale, pesatura con tolleranza)</li> </ul>   |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• In modalità di conteggio pezzi e peso in percentuale: menù per pezzi e %</li> <li>• Memorizzazione dei parametri di funzionamento</li> <li>• Richiamo dei limiti di tolleranza inferiori e superiori</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasto per modificare l'unità di peso (g, ct, Pcs, %)</li> <li>• Inserimento limiti di tolleranza inferiori e superiori</li> <li>• Selezione dei valori di funzione entro una funzione</li> <li>• Richiamo delle singole funzioni (stampa multipla)</li> <li>• Richiamo funzione di taratura (stampa permanente)</li> <li>• La casella d'inserimento viene spostata via via di un passo verso sinistra (cap. 6.2.4.3).</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarare o portare il segnale di peso sullo zero</li> </ul>  |

## 6.1.2 Elementi per il display

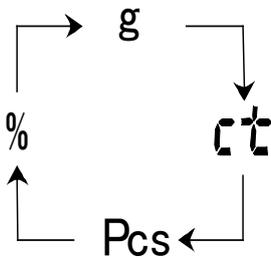


| Segnalazione             | Descrizione  |
|--------------------------|--|
| g                        | Grammi   |
| →0←                      | Segnale di posizionamento sullo zero   |
| o                        | Segnale di stabilità   |
| *                        | Segnale di avvio (stand by)  |
| Pcs                      | Segnale per modalità conteggio pezzi (eccetto EW 120-4NM)  |
| %                        | Segnale per modalità di pesatura in percentuale (eccetto EW 120-4NM)   |
| ◀                        | Segnale per modalità di pesatura con margini di tolleranza (eccetto EW 120-4NM)  |
| mom                      | Momme  |
| M                        | La bilancia esegue una funzione di pesatura tramite, per es., il conteggio dei pezzi/ Segnale di un valore memorizzato |
| CAL                      | Segnale per taratura. Segnala il processo di taratura  |
| 0 ..... F                | Grafica globale  |
| Indicatore unità di peso | [ct] (ct) carato   |
|                          | [oz] (oz) oncia  |
|                          | [lb] (lb) pound  |
|                          | [oz t] (ozt) troy ounces   |
|                          | [dwt] (dwt) penny weight   |
|                          | [▶] (in alto a destra) ] grani   |
|                          | [t] (tl) tael (Hong Kong)  |
|                          | [t] ▶ in alto a destra] (tl ▶ in alto a destra) tael (Singapore, Malaysia)   |
|                          | [t] ▶ in basso a destra] (tl ▶ in basso a destra) tael (Taiwan)  |
|                          | [to] (to) tola   |
| [ ]                      | Segnale per funzionamento con accumulatore (optional).   |
|                          | [ ] Il segnale cambia in rete, quando la corrente si abbassa al di sotto del minimo prescritto                         |

## 6.2 Modalità di funzionamento

### 6.2.1 Pesare

Simbolo: g


| Comando  | Segnale   |
|--|---|
| <p>Per accendere la bilancia premete il tasto .<br/>La bilancia esegue un test di auto controllo.</p>   |   |
| <p>Appena l'indicatore di peso segna „0.000", la Vostra bilancia è pronta per la pesatura.<br/>Collocare dunque il materiale da pesare e il valore del peso verrà indicato.</p>  |   |
| <p>Possibilità di passare da una unità di misura, per es. da „g“, ad un'altra, per es. „ct“, tramite la pressione ripetuta del tasto . Per l'impostazione vedere <b>cap. 7</b> „Funzioni“.<br/>[g] → [ct] → [Pcs] → [%] → [g] → .....</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Per spegnere la bilancia premete il tasto .</p> |  |

### 6.2.1.1 Pesare sottobilancia

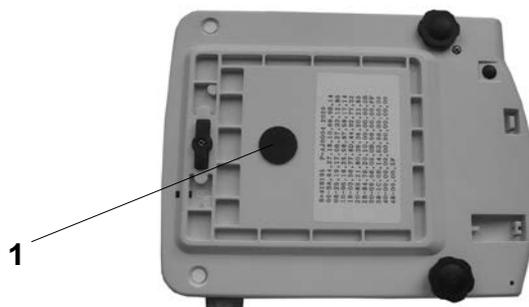Gli oggetti che non possono essere sistemati sul piatto di pesatura della bilancia a causa della loro forma o delle loro dimensioni, possono essere pesati con la pesatura sottobilancia.

Procedere come segue:

- Spegnete la bilancia.
- Capovolgete la bilancia.
- Aprite il coperchio (1) sul fondo della bilancia.
- Stringete completamente l'anello (opzionale) per la pesatura sottobilancia.
- Collocate la bilancia al di sopra di un'apertura.
- Appendete all'anello il materiale da pesare e procedete al rilevamento del peso.



### PRECAUZIONE

**Avere cura che i ganci utilizzati per le pesature sottobilancia sufficientemente robusti e possano reggere il prodotto da pesare (pericolo di rottura).**

**Verificare sempre che sotto il carico sospeso non vi siano persone, animali o cose che potrebbero riportare lesioni o danni.**

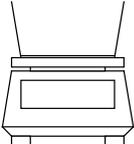
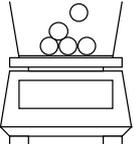
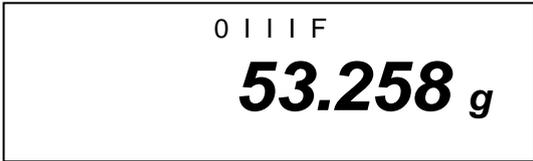


### NOTA BENE



**Alla fine della pesatura al sottobilancia, chiudere l'apertura del piano della bilancia (protezione per la polvere).**

### 6.2.1.2 Pesatura della tara (tarare)

Il peso di qualunque contenitore di pesatura può essere sottratto con la sola pressione del tasto. In questo modo anche per le pesature successive verrà indicato il solo peso netto, relativo al campione analizzato.

| Comando  | Segnale  |
|--|--|
| <p>Collocare sul piatto della bilancia un contenitore di pesatura vuoto. Viene dunque indicato il peso totale del recipiente appena collocato.</p>    |    |
| <p>Premete dunque il tasto  per attivare il procedimento di taratura.</p>  <p>Il peso relativo al contenitore è ora memorizzato internamente.</p> |    |
| <p>Collocate ora il campione di pesatura nel contenitore tara.</p>  <p>Rilevate ora il peso del campione analizzato.</p>  |  |

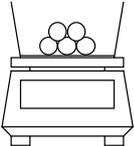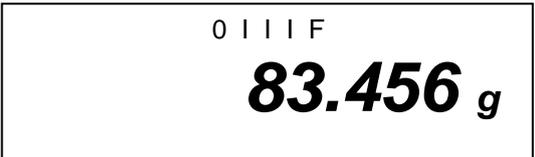Il procedimento di taratura può essere ripetuto quante volte si vuole, per esempio nel dosaggio dei vari componenti di un impasto (pesare componenti aggiungendone man mano).

|   |   |
|---|---|
| <p>Premete il tasto  per riportare l'indicatore sullo „0.000”.</p>  <p>Il peso del recipiente viene tarato.</p> |   |
| <p>Aggiungete ulteriori componenti nel contenitore della bilancia (pesare aggiungendo).</p>  <p>Rilevate ora il peso del campione aggiunto indicato sul display.</p>                            |  |

**Avvertimento:**

La bilancia può sempre memorizzare un solo valore per volta relativo alla tara. Quando la bilancia viene svuotata il valore memorizzato per la tara viene indicato come un valore negativo.

Per cancellare la memoria del valore relativo alla tara, svuotate il piatto della bilancia e premete successivamente il tasto .

Il procedimento di taratura può essere ripetuto quante volte si vuole. Il limite è rappresentato solo dal totale riempimento dello spazio di pesatura.

## 6.2.2 Conteggio dei pezzi (eccetto modello KERN EW 120-4NM)

 
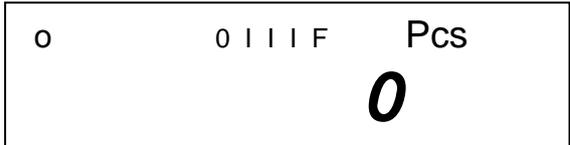
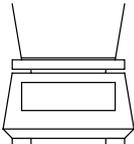
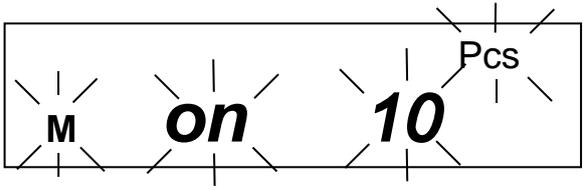
### Simbolo: PCS

Con la funzione del conteggio dei pezzi potrete calcolare le singole unità raccolte in un contenitore di pesatura, come pure conteggiare le unità al di fuori del contenitore stesso. Per poter conteggiare una grande quantità di singole parti, bisognerà prima determinare il peso medio di ogni singola parte con una piccola quantità di pezzi (numero pezzi di riferimento).

Maggiore è il numero dei pezzi di riferimento, maggiore è l'esattezza del conteggio. Il riferimento deve essere particolarmente elevato in presenza di unità piccole o fortemente differenti fra loro.



Il decorso dell'operazione si articola in quattro fasi:

- tarare il contenitore di pesatura
- determinare il numero dei pezzi di riferimento
- pesare il numero di pezzi di riferimento
- conteggiare i pezzi



| Comando   | Segnale  |
|---|--|
| <p>1. Accendere la bilancia con il tasto .</p> <p>Con il tasto  selezionate quindi la conversione unità <b>Pcs</b> (vedi cap. 6.2.2)</p>  |   |
| <p>2. I contenitori possono essere utilizzati come tara anche nella funzione di conteggio dei pezzi. Prima che abbia inizio il conteggio, tarare il contenitore con il tasto .</p>    |  |
| <p>3. Premete quindi il tasto .</p> <p>Sull'indicatore lampeggia il numero dei pezzi di riferimento.</p>    |  |

4. Premendo ripetutamente il tasto **TARE** possono essere richiamati ulteriori numeri di pezzi di riferimento 10, 30, 50 e 100.

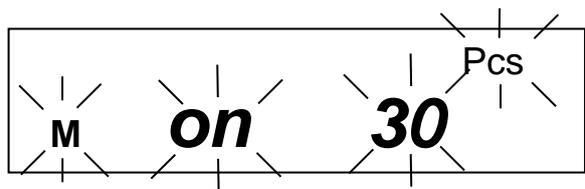
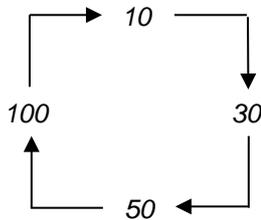
Importante: maggiore è il numero di pezzi di riferimento, maggiore è l'esattezza del conteggio dei pezzi stessi.



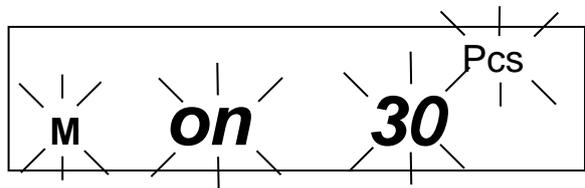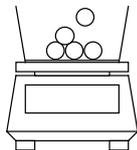5. Collocate sulla bilancia tante unità quante quelle che avete impostato come numero di riferimento.




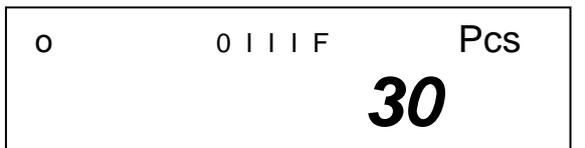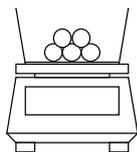6. Azionate il tasto **PRINT M**. Il numero pezzi di riferimento viene memorizzato.



Ora potete riempire il contenitore con tutti i pezzi che devono essere conteggiati. Il numero di pezzi corrispondente verrà indicato sul display.

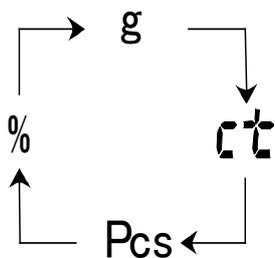7. Con il tasto **F** ritornare alla modalità di peso desiderata.








**Avvertimento:**

Se appare la segnalazione d'errore "**L-Err**" il peso minimo necessario per il conteggio dei pezzi non è stato raggiunto. Vedi cap. 1 „Dati Tecnici“.


### 6.2.2.1 Modalità di aggiunta

Con questa funzione potrete aumentare l'esattezza del conteggio pezzi aumentando la quantità di riferimento. Si evita, così, che vengano utilizzati numeri di riferimento troppo bassi, tali da favorire risultati erranei.

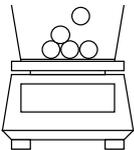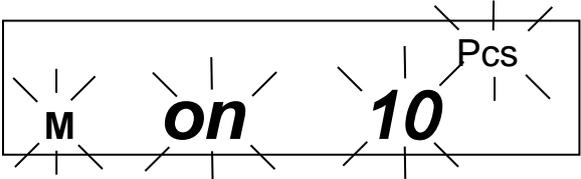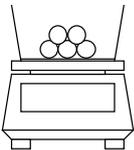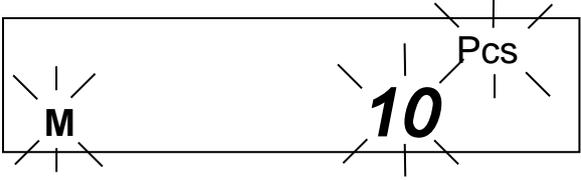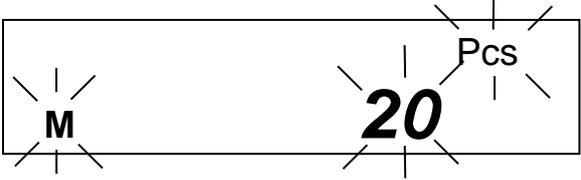Con l'impiego di questa funzione viene garantito automaticamente il numero minimo consentito, anche per unità piccole.

| Comando   | Segnale  |
|---|--|
| <p>1. Eseguire punto 1-5 come da cap. 6.2.2 „Conteggio dei pezzi“.</p>  <p>Porre 10 pezzi, per es., sul piatto della bilancia.</p>   |    |
| <p>2. Premete il tasto </p> <p>Il peso di riferimento dei 10 pezzi viene memorizzato.</p>  <p>L'esecuzione delle fasi successive aumenta l'esattezza del conteggio.</p> |  |
| <p>3. Raddoppiate il campione da pesare: aggiungere altri 10 pezzi.</p>  <p>Premete dunque il tasto </p> <p>Viene memorizzato il peso di riferimento dei 20 pezzi.</p>  |  |

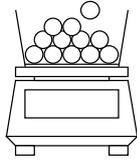
4. Raddoppiare nuovamente il numero dei pezzi (vedi punto 3).



Avvertimento:


Ogni quantità di pezzi aggiunta aumenta il riferimento e migliora l'esattezza del conteggio.

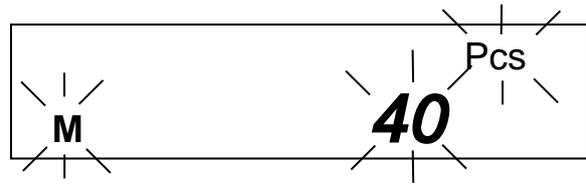La quantità dei pezzi di riferimento deve essere particolarmente elevata per pezzi piccoli o dal peso fortemente differente.




5. Premete il tasto .

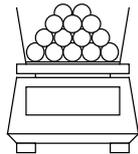
Viene memorizzata la quantità di pezzi di riferimento.



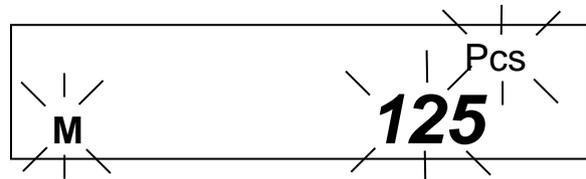Ora potete riempire il contenitore con tutte le singole unità da conteggiare. La quantità corrispondente dei singoli pezzi è indicata sul display.



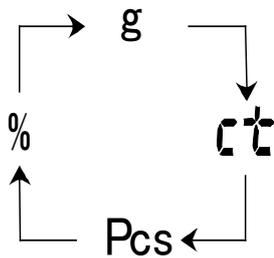Con il tasto  ritornate alla modalità di peso desiderata.








**Avvertimento:**

- Se compare la segnalazione d'errore „**Add**“ la quantità dei pezzi utilizzata è insufficiente alla corretta determinazione del riferimento. Collocate sulla bilancia ulteriori pezzi per procedere all'impostazione del riferimento.
- Il riferimento stabilito viene mantenuto fin quando la bilancia rimane allacciata alla corrente.


### 6.2.3 Pesatura in percentuale (eccetto modello KERN EW 120-4NM)

**Simbolo:** %

    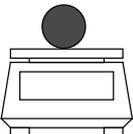La pesatura in percentuale consente che il peso venga indicato come valore in percentuale, in relazione al peso di riferimento. Il valore di peso mostrato viene assunto come valore percentuale fisso presunto (regolazione standard: 100%).

| Comando   | Segnale  |
|---|--|
| <p>1. Accendere la bilancia premendo il tasto . Con il tasto  selezionare poi la conversione unità [ % ] (vedi cap. 6.2.1)</p>  <p>Avvertimento:<br/>Contenitori vuoti possono essere utilizzati come tara anche per le pesature in percentuale. Prima di iniziare la pesatura in percentuale, tarare il contenitore vuoto con il tasto .</p> |    |
| <p>2. Premete il tasto .<br/>Sull'indicatore lampeggia [P. SEt].</p>    |  |
| <p>3. Poggiate ora sul piatto della bilancia il peso di riferimento = 100%.</p>    |  |
| <p>4. Premete il tasto .<br/>Il peso di riferimento viene memorizzato.</p>    |  |
| <p>5. Da questo momento il peso collocato viene indicato in %.</p>   |  |

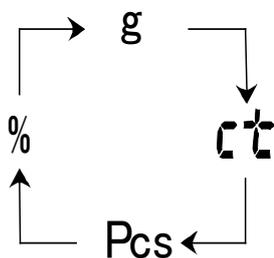Premendo il tasto  ritornate alla modalità di peso desiderata.



#### Avvertimento:

- Se compare la segnalazione d'errore "**o-Err**":
  - il peso di riferimento potrebbe essere al di fuori del range della bilancia (vedi cap. 1 „Dati Tecnici“).
  - è stato premuto il tasto Set al punto 2 in presenza di peso.
- Il riferimento del 100% viene mantenuto, fin quando la bilancia è allacciata alla rete.

#### 6.2.4 Pesatura con margine di tolleranza

(eccetto modello KERN EW 120-4NM)

Questa bilancia può essere utilizzata sia come bilancia per dosare che per selezionare, in quanto i margini di tolleranza inferiori e superiori possano essere programmati di volta in volta.

L'immissione dei valori limite può essere effettuata nelle seguenti modalità di funzionamento:

- Pesatura
- Conteggio dei pezzi
- Pesatura in percentuale

### 6.2.4.1 Impostazioni per pesatura con margine di tolleranza

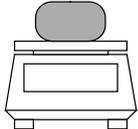
| Comando   | Segnale  |
|---|--|
| <p>1. Accendere la bilancia premendo il tasto .</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Richiamare il menù di funzione:<br/>Premete il tasto  finché non compare <b>[Func]</b>, quindi lasciarlo.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Appare la prima modalità della bilancia:</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>0 0 I I I F<br/><b>0.000 g</b></p> <p style="text-align: center;">↓</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p><b>Func</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p><b>1 b.G. 1</b></p> </div> |
| <p>2. Pesatura con tolleranza<br/>Per richiamare la modalità di pesatura con tolleranza premete il tasto .</p> <p>2.SEL 0 (Off)<br/>2.SEL 1 (ON)</p> <p>Per modificare la configurazione standard di fabbrica premete il tasto .</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p><b>2.SEL 0</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>2.SEL 1</b></p> </div>   |
| <p>3. Comunicazione degli indici di tolleranza<br/>Premete il tasto . L'indice di tolleranza viene sempre indicato (regolazione di fabbrica).</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Modifica della regolazione (1 / 2) con il tasto .</p> <p>L'indice di tolleranza viene indicato soltanto quando l'indicatore della bilancia è in stasi</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p>+ ◀ 0 I I I F<br/>- ◀ <b>0.000 g</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> <p><b>21.Co. 1</b></p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>21.Co. 2</b></p> </div>                      |

|  |  |
|--|--|
| <p>4. Regolazione del margine di tolleranza<br/>Premete il tasto <b>F</b>.</p> <p>L'indice di tolleranza viene indicato in tutti gli ambiti.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Modifica della regolazione con il tasto <b>TARE →0←</b>:</p> <p>L'indice di tolleranza viene indicato solo al di sopra di un punto zero di un particolare range (+5).</p>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">       + ◀ 0 I I I F<br/>       - ◀ <b>0.000 g</b> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <b>22.L I. 1</b> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>22.L I. 0</b> </div> |
| <p>5. Quantità dei punti di tolleranza<br/>Per regolare l'indice di tolleranza premete il tasto <b>F</b>.</p> <p>Può essere indicato solo 1 indice di tolleranza:</p> <p style="text-align: center;">■ ◀ troppo leggero</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Modifica della regolazione con il tasto <b>TARE →0←</b>:</p> <p>Possono essere indicati 2 indici di tolleranza:</p> <p style="text-align: center;">+ ◀ troppo pesante</p> <p style="text-align: center;">TOL valore nominale</p> <p style="text-align: center;">■ ◀ troppo leggero</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <b>23.P I. 1</b> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <b>23.P I. 2</b> </div>   |
| <p>Premete il tasto <b>S</b>:<br/>Abbandonate la funzione del menù e tornate alla modalità di peso.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">       0 0 I I I F<br/> <b>0.000 g</b> </div>   |

### 6.2.4.2 Definizione dei valori limite tramite pesatura

#### Avviso importante!

Inserire sempre prima il valore limite inferiore, solo successivamente il valore limite superiore.

| Comando  | Segnale  |
|--|--|
| <p>1. Accendere la bilancia con il tasto .</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Impostare la pesatura con tolleranza:<br/>Tenete premuto il tasto  finché appare <b>[L. SEt]</b>, quindi lasciarlo.</p>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>O 0 I I I F</p> <p><b>0.000 g</b></p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>L. SEt</b></p> </div> |
| <p>2. Lampeggia l'indice di tolleranza ◀ [ - ].<br/>Il valore limite inferiore può essere ora inserito.</p> <p>Collocare sul piatto della bilancia il campione per il valore limite inferiore (quindi il più piccolo):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>3. Memorizzare con il tasto . Il valore limite inferiore memorizzato viene brevemente evidenziato.</p> <p>Se nell'impostazione (vedi cap. 7.2.1) è stato scelto un solo indice di tolleranza, l'inserimento termina qui.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>◀ M <b>0.000 g</b></p> </div><br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>◀ M <b>93.835 g</b></p> </div>  |

4. Se invece sono stati impostati 2 indici di tolleranza rimane da definire ancora il valore limite superiore.

L'indice di tolleranza ◀ lampeggia [ + ], il valore limite superiore può essere ora inserito.

Collocare sul piatto della bilancia il campione per il valore limite superiore (quindi il più grande):



**H. SEt**



◀  
M **0000 g**

5. Memorizzare con il tasto . Il valore limite superiore memorizzato viene brevemente evidenziato; l'inserimento è terminato



◀  
M **158.487g**

### 6.2.4.3 Inserimento dei valori limite attraverso la tastiera

| Comando   | Segnale  |
|---|--|
| <p>1. Accendere la bilancia con il tasto .</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Impostare la pesatura con tolleranza:<br/>Tenere premuto il tasto  finché compare <b>[L. SEt]</b>, quindi lasciarlo.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>0 0 1 1 1 F</p> <p><b>0.000 g</b></p> <p>↓</p> <p><b>L. SEt</b></p> </div> |
| <p>2. Segnale lampeggiante di 000.000 oppure del valore limite inferiore appena memorizzato.</p> <p>Premere il tasto :</p> <p>L'ultima casella del segnale comincia a lampeggiare.</p>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>◀ M <b>000.000 g</b></p> </div>  |
| <p>3. Premendo il tasto  potrete elevare il valore numerico della cifra selezionata.</p>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>◀ M <b>000.001 g</b></p> </div>  |
| <p>4. Con il tasto  potrete selezionare la cifra che volete modificare (da destra verso sinistra).</p>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>◀ M <b>000.005 g</b></p> </div>  |
| <p>5. Ulteriori inserimenti come descritto ai punti 3 e 4.</p>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>◀ M <b>000.025 g</b></p> </div>  |
| <p>6. Memorizzare con il tasto . Il valore di peso inferiore memorizzato viene brevemente evidenziato.</p> <p>Se nell'impostazione è stato selezionato soltanto 1 indice di tolleranza (vedi cap. 7.2.1), l'inserimento finisce qui.</p>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>◀ M <b>77.385 g</b></p> </div>   |

|   |   |
|---|---|
| <p>7. Se invece sono stati impostati 2 indici di tolleranza rimane ancora da determinare il valore limite superiore.</p> <p>Procedete come descritto al punto 2, iniziando dall'ultima casella dell'indicatore.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b><i>H. SEt</i></b></p> <p>↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">◀</span> <span style="font-size: 2em;"><b><i>000.000 g</i></b></span> </div> <p style="margin-left: 5px;">M</p> </div> |
| <p>8. Inserite il valore limite superiore e memorizzate.</p>  |   |

## 7 Funzioni

### 7.1 Accesso e modifiche a numerose funzioni:

La bilancia è regolata su una particolare configurazione standard di fabbrica. Tale configurazione viene contrassegnata con☆.

La configurazione può essere modificata come segue:

| Comando   | Segnale  |
|---|--|
| <p>1. Accesso alle funzioni</p> <p>Accendere la bilancia:</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Premere il tasto <b>F</b> per ca. 4 secondi, finché compare <b>[FUNC]</b>:</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Lasciato il tasto appare:<br/>(nel capitolo 7.2 sono elencate tutte le configurazioni possibili).</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>2. Modifica delle funzioni</p> <p>Premendo ripetutamente il tasto <b>F</b> scorrono le varie funzioni per la configurazione.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Premere il tasto <b>TARE</b> per modificare il parametro all'ultima casella dell'indicatore.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Memorizzate la funzione selezionata tramite il tasto <b>S</b>.<br/>Abbandonerete così il menù di funzione per tornare alla modalità di pesatura.</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>o 0 I I I F</p> <p><b>0.000 g</b></p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>Func</b></p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>1 b.G. 1</b></p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>2.SEL 0</b></p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>2.SEL 1</b></p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>o 0 I I I F</p> <p><b>0.000 g</b></p> </div> |

## 7.2 Elenco dei parametri di funzione

La bilancia è regolata su una particolare configurazione standard di fabbrica. Tale configurazione viene contrassegnata con ☆.

| Funzione   | Segnale   |          | Selezione | Descrizione delle possibilità di selezione                                    |
|--|---|----------|-----------|---|
|  |  |          |           |   |
| Grafica globale  | 1   | b.<br>G  | 0         | Off   |
|  |   |          | ☆1        | On  |
| Pesatura con tolleranza (eccetto EW 120-4NM)   | 2   | SE<br>L  | ☆0        | Off   |
|  |   |          | 1         | On(cap. 7.2.1)  |
| Allineamento allo zero   | 3   | A.0      | 0         | Nessuna correzione al punto zero  |
|  |   |          | ☆1        | La correzione automatica al punto zero è attivata.                            |
| Funzione AUTO-OFF dopo 3 min. di inattività (la funzione è disponibile solo in funzionamento con accumulatore) | 4   | A.<br>P. | 0         | Disinserimento automatico in funzionamento con accumulatore (optional) - out. |
|  |   |          | ☆1        | Disinserimento automatico in funzionamento con accumulatore (optional) - on   |
| Velocità indicatore  | 5   | rE.      | 0         | Regolazione per dosatura  |
|  |   | ↓        | 1         | Sensibile e veloce  |
|  |   |          | 2         |   |
|  |   |          | ☆3        | ↓   |
|  |   |          | 4         |   |
|  |   |          | 5         | Non sensibile ma lento  |
| Filtro vibrazioni  | 6   | S.d<br>. | 1         | Sensibile e veloce (luogo d'installazione molto silenzioso).                  |
|  |   |          | ☆2        | ↓   |
|  |   |          | 3         |   |
|  |   |          | 4         | Non sensibile ma lento (luogo d'installazione molto rumoroso).                |
|  |   |          | 5         | solo EW 120-4NM   |
|  |   |          | 6         | solo EW 120-4NM   |
| Interfaccia (eccetto modelli EWB)  | 7   | I.F.     | 0         | Interfaccia non attiva  |
|  |   |          | ☆1        | Formato dati a 6 cifre t (eccetto EW 120-4NM)                                 |
|  |   |          | 2         | Formato dati a 7 cifre (cap. 7.2.2)   |

|   |   |      |      |   |
|---|---|------|------|---|
| Unità di peso<br>(selezionabile solo quando il commutatore della taratura non si trova in posizione di taratura vedere cap. 5.10) | 81<br>↓<br>85                           | S.u. | 1☆01 | (g)   |
|   |   |      | 2☆14 | (ct)  |
|   |   |      | 15   | (oz)  |
|   |   |      | 16   | (lb)  |
|   |   |      | 17   | (ozt)   |
|   |   |      | 18   | (dwt)   |
|   |   |      | 19   | (grain), (eccetto modelli EWB)  |
|   |   |      | 1A   | (tl Hong Kong)  |
|   |   |      | 1b   | (tl Singapore, Malaysia)  |
|   |   |      | 1C   | (tl Taiwan)   |
|   |   |      | 1d   | (mom)   |
|   |   |      | 1E   | (to)  |
|   |   |      | 3☆20 | (Pcs)      eccetto EW 120-4NM   |
|   |   |      | 4☆IF | (%)          eccetto EW 120-4NM   |
| 5☆00  | Unità non selezionata (eccetto 81.S.u.) |      |      |   |
| Non documentato   | 9.                                      | Ai   | 0    | Non documentato   |
|   |   |      | ☆1   | Utilizzare solo questa regolazione.   |
| Uscita dati<br>(selezionabile solo quando il commutatore della taratura non si trova in posizione di taratura vedere cap. 5.10)   | A.                                      | PrF. | 1    | Non è possibile nessun termine quando l'ultimo carattere dell'indicatore è fissato.   |
|   |   |      | ☆2   | Termine possibile anche quando l'ultimo carattere dell'indicatore è fissato.<br><b>Osservazione:</b> Scegliere sempre questa regolazione prima che la bilancia venga tarata in quanto a causa della taratura non è più possibile richiamare questo punto del menù.  |
|   |   |      | 3    | La comunicazione avviene solo se il commutatore della taratura non si trova in posizione di taratura vedere cap. 5.10.  |
| Comunicazione di protocollo ampliata secondo la regolazione<br>(selezionabile solo per i modelli EG)                              | 0                                       | GLP  | 0    | Off   |
|   |   |      | ☆1   | On<br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>**CALIBRATION**</p> <p>MODEL:      ← Modello</p> <p>S/N:        ← Nr. di serie</p> <p>ID:         ← Nr. ID</p> <p>DATA:      ← Data della calibratura</p> <p>TIME:      ← Orario della calibratura</p> <p>*CAL. END ← Fine della calibratura</p> <p>NAME       ← Nome del collaudatore</p> <p>*****</p> </div> |

### 7.2.1 Parametri per pesatura con margine di tolleranza

(eccetto modello KERN EW 120-4NM)

 
 
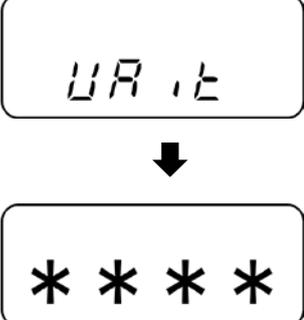
(Le impostazioni a partire dal 21. Co. fino al 23. P I. possono essere effettuate solo se la funzione di pesatura con tolleranza è attivata).

| Funzione  | Segnale   |      | Selezione   | Descrizione delle possibilità di selezione  |
|---|---|------|---|---|
|   |  |      |  |   |
| Condizioni di segnalazione degli indici di tolleranza | 21.   | Co.  | ☆1  | L'indice di tolleranza viene sempre indicato, anche quando il controllo in stasi non è ancora indicato. |
|   |   | ↓    | 2   | L'indice di tolleranza viene indicato soltanto in relazione al controllo di stasi.                      |
| Margine di tolleranza                                 | 22.   | L I. | 0   | L'indice di tolleranza viene indicato soltanto al di sopra del punto zero del range (almeno + 5).       |
|   |   |      | ☆1  | L'indice di tolleranza viene indicato lungo tutto il range.   |
| Regolazione dell'indice di tolleranza                 | 23.   | P I. | 1   | Viene indicata 1 sola direzione della tolleranza:<br>“- “ 0 “+”   |
|   |   | ↓    | ☆2  | Vengono indicati 2 indici di tolleranza:<br>“-“ e “+”   |

## 7.2.2 Parametri per interfacce seriali (eccetto modelli EWB)

| Funzione  | Segnale<br> |               | Selezione<br> | Descrizione delle possibilità di selezione  |
|---|--|---------------|--|---|
| Formato emissione all'interfaccia   | 7  | I.F.<br><br>↓ | 0<br><br>☆1<br>2   | Interfaccia non attiva<br><br>Formato dati a 6 cifre<br>Formato dati a 7 cifre  |
| Condizione di emissione all'interfaccia<br>(Solo con regolazione menù „7 I.F. [1] o [2]“) | 71.  | o.c.<br><br>↓ | 0<br><br>1<br><br>2<br><br>3<br><br>4<br><br>5<br><br>6<br><br>☆7                              | Nessuna emissione dati.<br><br>Emissione seriale continua.<br><br>Emissione seriale continua con segnale stabilizzato.<br><br>Emissione successiva a digitazione di PRINT/M.<br><br>Emissione autom. con valore di peso stabile. Viene assunto il valore che diventa stabile per primo, quando questo indica -0.00 o meno. Ulteriore emissione solo dopo rimozione del peso e nuovo carico.<br><br>Una emissione in stabilità, nessuna emissione in presenza di dati instabili.<br><br>Una emissione in stabilità, costante emissione per dati instabili.<br><br>Emissione dopo digitazione di PRINT/M. |
| Baudrate  | 72.  | b.L.          | ☆1<br>2<br>3<br>4  | 1200 bps<br>2400 bps<br>4800 bps<br>9600 bps  |
| Parity<br>(Solo con regolazione del menù „7 I.F. 2“)                                      | 73.  | PA.           | ☆0<br>1<br>2   | Nessun parity bit<br>Parity impari<br>Parity pari   |

### 7.2.3 Visualizzazione della versione di programma

|   |   |
|---|---|
|    | <p>Premere contemporaneamente e tenere premuti i pulsanti  e , finché appaia il messaggio "Func2".</p> |
|    | <p>Dopo aver liberato il pulsante apparirà l'indicazione "1.CrC.0".</p>   |
|    | <p>Premendo il pulsante , selezionare l'impostazione "1.CrC.1".</p>  |
|   | <p>Premere il pulsante . Aspettare la visualizzazione della versione di programma della bilancia.</p>  |
|  | <p><b>Ritorno alla modalità di pesatura:</b><br/>Premere  o .</p>                                    |

## 8 Uscita dati

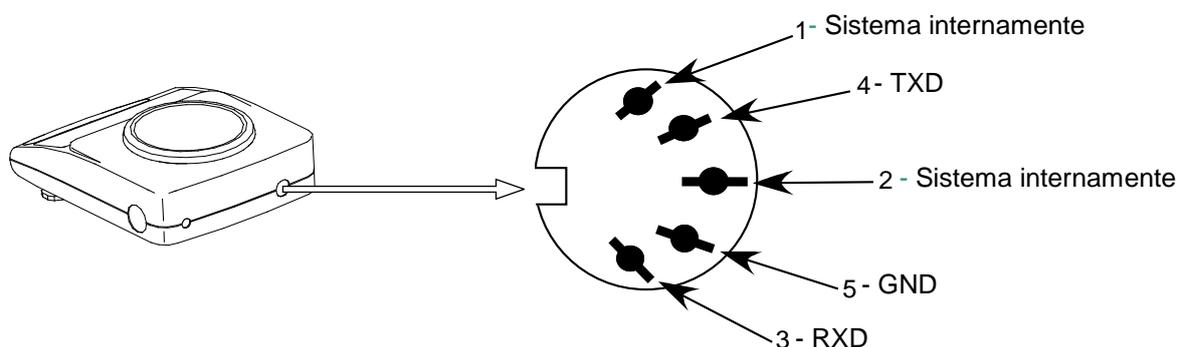
(eccetto modelli EWB)

La bilancia è dotata di serie d'interfaccia RS 232C.

### 8.1 Descrizione dell'uscita dati (output) di serie (RS 232C)

L'uscita dati (output) si trova sulla parte posteriore dell'apparecchio. Si tratta di una presa a norma a 5 poli

L'iscrizione Pin è desunta dalla figura:



### 8.2 Dati tecnici dell'interfaccia

Formato di trasmissione: Trasmissione dati seriale

Data-bit: 8-bit (formato standard – ASCII)  
Start-bit: 1 bit  
Stop-bit: 2 bits  
Parità: NON, ODD, EVEN  
Baudrate: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 regolabile  
( vedi cap. 7.2.2 "Funzione")

### 8.3 Descrizione interfaccia

Il formato dell'emissione, il salvataggio dell'emissione, la velocità di trasmissione e il parity bit possono essere regolati tramite la selezione di una particolare modalità di funzionamento. Le varie possibilità sono descritte al Cap. 7.2.2 „Parametri per interfacce seriali“.

### 8.4 Uscita dati

#### 8.4.1 Formati della trasmissione dei dati

Mediante la selezione della corrispondente funzione sulla bilancia si può impostare uno dei seguenti formati:

- **Formato a 6 cifre** (eccetto modello KERN EW 120-4NM)

Composto da 14 parole, compresi i caratteri finali; CR=0DH, LF=0AH (CR= ritorno del carrello / LF= avanzamento riga)

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b> |
| P1       | D1       | D2       | D3       | D4       | D5       | D6       | D7       | U1       | U2        | S1        | S2        | CR        | LF        |

- **Formato a 7 cifre**

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>6</b> | <b>7</b> | <b>8</b> | <b>9</b> | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>12</b> | <b>13</b> | <b>14</b> | <b>15</b> |
| P1       | D1       | D2       | D3       | D4       | D5       | D6       | D7       | D8       | U1        | U2        | S1        | S2        | CR        | LF        |

**Avvertenza:** il formato a 7 cifre è identico al formato a 6 cifre, ad eccezione del carattere aggiuntivo D8.

#### 8.4.2 Segni

P 1 = 1 parola

| <b>P 1</b> | <b>Codice</b> | <b>Significato</b>       |
|------------|---------------|--------------------------|
| +          | 2 B H         | I dati sono 0 o positivi |
| -          | 2 D H         | I dati sono negativi     |
| sp         | 20 H          | I dati sono 0 o positivi |

#### 8.4.3 Dati

Da D 1 a D 7            7 parole con formato a 6 cifre (eccetto EW 120-4NM)

Da D 1 a D 8            8 parole con formato a 8 cifre

| <b>D *</b> | <b>Codice</b> | <b>Significato</b>                           |
|------------|---------------|--|
| 0 – 9      | 30 H – 39 H   | Dati da 0 a 9 (max. 6 segni in formato da 6) |
| . (Punto)  | 2 EH          | Punto decimale, posizione non fissa          |
| Sp         | 20 H          | Segno vuoto, primo zero premuto              |

#### 8.4.4 Unità

U 1, U 2 = 2 parole come ASCII-Codice

| U1   | U2 | Code |     | Significato                                      | Simbolo                  |
|------|----|------|-----|--|--------------------------|
| (SP) | G  | 20H  | 47H | Grammo   | g                        |
| C    | T  | 43H  | 54H | Carato   | ct                       |
| O    | Z  | 4FH  | 5AH | Oncia  | oz                       |
| L    | B  | 4CH  | 42H | Pound ( <i>alt.</i> libbra)                      | lb                       |
| O    | T  | 4FH  | 54H | Troy oncia                                       | oz t                     |
| D    | W  | 44H  | 57H | Penny weight (unità di peso pari a grammi 1.555) | dwt                      |
| G    | R  | 47H  | 52H | Grain  | ► (in alto a destra)     |
| T    | L  | 54H  | 4CH | Tael (Hong Kong)                                 | ti                       |
| T    | L  | 54H  | 4CH | Tael (Singapore, Malaysia)                       | ti ► (in alto a destra)  |
| T    | L  | 54H  | 4CH | Tael (Taiwan)                                    | ti ► (in basso a destra) |
| M    | O  | 4DH  | 4FH | Momme  | mom                      |
| t    | o  | 74H  | 6FH | Tola   | to                       |
| (SP) | %  | 20H  | 25H | Percentuale                                      | % (eccetto EW 120-4NM)   |
| P    | C  | 50H  | 43H | Quantità   | Pcs (eccetto EW 120-4NM) |

#### 8.4.5 Risultato della valutazione / tipo dati

S 1 = 1 parola

| S 1 | Codice | Significato  |
|-----|--------|--|
|     |        | In pesatura con margine di tolleranza:   |
| L   | 4 CH   | Valore di peso al di sotto del margine di tolleranza   |
| G   | 47 H   | Valore di peso nel margine di tolleranza<br>Risultato della valutazione prodotto in due punti:<br>basso / alto |
| H   | 48 H   | Valore di peso al di sopra del margine di tolleranza   |

#### 8.4.6 Stato dati

S 2 = 1 parola

| S 2 | Codice | Significato   |
|-----|--------|---|
| S   | 53 H   | Dati stabilizzati *   |
| U   | 55 H   | Dati nono stabilizzati (oscilla) *  |
| E   | 45 H   | Errore nei dati, tutti i dati tranne S 2 inattendibili.<br>La bilancia indica errore (o-Err, u-Err) |
| sp  | 20 H   | Nessuno stato speciale  |

## 8.5 I comandi riguardanti l'inserimento dei dati

### 8.5.1 Il formato d'inserimento dei dati

È composto di 4 segni, CR=0DH, LF=0AH

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| C1 | C2 | CR | LF |

### 8.5.2 I comandi esterni di taratura

| C1 | C2 | Codice |     | Significato         |
|----|----|--------|-----|---------------------|
| T  | SP | 54H    | 20H | Comando di taratura |

### 8.5.3 I comandi esterni

| C1 | C2 | Codice |     | Significato  |
|----|----|--------|-----|--|
| O  | 0  | 4FH    | 30H | Dati non introdotti  |
| O  | 1  | 4FH    | 31H | Inserimento continuo dei dati  |
| O  | 2  | 4FH    | 32H | Inserimento continuo dei dati riguardanti valori pesati stabili  |
| O  | 3  | 4FH    | 33H | Inserimento di valori stabili ed instabili pesati dopo aver premuto il pulsante di stampa PRINT  |
| O  | 4  | 4FH    | 34H | Inserimento dei dati con un valore pesato stabile, dopo previo carico della pesa   |
| O  | 5  | 4FH    | 35H | Inserimento dei dati con un valore pesato stabile. Mancato inserimento dei dati con valore pesato instabile. Reinserimento dei dati dopo la stabilizzazione. |
| O  | 6  | 4FH    | 36H | Inserimento dei dati con un valore pesato stabile. Inserimento dei dati continuo con valore pesato instabile.  |
| O  | 7  | 4FH    | 37H | Inserimento di valori stabili pesati dopo aver premuto il pulsante di stampa PRINT   |
| O  | 8  | 4FH    | 38H | Singolo ed immediato inserimento dei dati *  |
| O  | 9  | 4FH    | 39H | Singolo inserimento dei dati dopo la stabilizzazione*  |
| O  | A  | 4FH    | 41H | Singolo ed immediato inserimento dei dati dopo un tempo definito*  |
| O  | B  | 4FH    | 42H | Singolo ed immediato inserimento dei dati dopo un tempo definito e con valore pesato stabile *   |

\* Durante l'utilizzo di questi comandi in modo telecomandato non premere il pulsante di stampa PRINT (errore di trasmissione dei dati). Nel caso di un errore della trasmissione dei dati, scollegare per un poco la pesa dalla rete.

Note:

- Il controllo dei dati introdotti e l'impostazione delle funzioni della pesa, aventi un effetto simile, si effettuano per mezzo di comando „O0~O7”.
- L'esecuzione dei comandi „O8” e „O9” è legata ai comandi riguardanti dati introdotti.
- Dopo l'esecuzione di un comando dal range „O0~O9”, esso sarà attivo fino al momento dell'inserimento di un altro comando. Invece, se la pesa verrà spenta, il sistema di controllo dei dati introdotti ritorna ai valori di default.

## 8.6 L'avviso di ritorno dopo la trasmissione dei dati

È composto di 5 segni, CR=0DH, LF=0AH

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| A1 | A2 | A3 | CR | LF |

I tipi degli avvisi di ritorno:

| A1 | A2 | A3 | Codice |     |     | Significato     |
|----|----|----|--------|-----|-----|-----------------|
| A  | 0  | 0  | 41H    | 30H | 30H | Nessun errore   |
| E  | 0  | 1  | 45H    | 30H | 31H | Avviso d'errore |

## 9 Assistenza, Manutenzione, Smaltimento

### 9.1 Pulizia

Prima della pulizia sezionare l'apparecchio dalla tensione di funzionamento.

Non usare detersivi aggressivi (solventi e simili), ma invece un panno inumidito con acqua e sapone neutro. Fare attenzione che non entrino liquidi nell'apparecchio e asciugare con un panno morbido e asciutto.

Polveri e resti di sostanze superficiali si possono rimuovere con un pennello o un piccolo aspirapolvere.

**Rimuovere subito prodotti di pesatura versati.**

### 9.2 Assistenza, manutenzione

L'apparecchio deve essere aperto solo da tecnici specializzati e autorizzati di KERN. Prima dell'apertura sezionare dalla rete.

### 9.3 Smaltimento

Lo smaltimento dell'imballaggio e dell'apparecchio deve essere eseguito dall'operatore secondo le vigenti leggi nazionali o regionali in materia.

## 10 Manualetto in caso di guasto

In caso di guasto durante l'esercizio, la bilancia va spenta e sezionata dalla rete elettrica. In seguito il processo di pesatura deve essere eseguito una seconda volta.

Rimedio:

### Guasto

### Possibile causa

L'indicazione di peso non s'illumina.

- La bilancia non è accesa.
- Il collegamento con la rete elettrica è interrotto (Cavo di alimentazione non inserito/difettoso).
- Manca la tensione di rete.

L'indicazione di peso cambia continuamente

- Corrente d'aria/Movimento d'aria
- Vibrazioni del tavolo/pavimento
- Il piano di pesatura è a contatto con corpi estranei.
- Campi elettromagnetici / carica elettrostatica (scegliere un altro luogo di installazione /se possibile spegnere l'apparecchio disturbante)

Il risultato di pesatura è evidentemente sbagliato

- L'indicatore della bilancia non è sullo zero
- L'aggiustaggio non è più corretto.
- Vi sono forti oscillazioni di temperatura.
- Campi elettromagnetici / carica elettrostatica (scegliere un altro luogo di installazione /se possibile spegnere l'apparecchio disturbante)

In caso di altri guasti spegnere la bilancia e riaccenderla. Se la comunicazione di errore sussiste, contattare il costruttore.

## 11 Dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità CE/UE attuale è disponibile all'indirizzo:

[www.kern-sohn.com/ce](http://www.kern-sohn.com/ce)

- i** In caso di bilance registrate (= bilance dichiarate conformi alla norma), la dichiarazione di conformità è fornita insieme con il dispositivo.